

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E OPERAÇÃO



EB 8310-1 PT

Tradução das instruções originais



Atuador pneumático Tipo 3271



Atuador pneumático Tipo 3277

Atuadores pneumáticos Tipo 3271-5 (120 cm²) · Tipo 3277-5 (120 cm²)

Nota sobre estas instruções de montagem e operação

Estas instruções de montagem e operação (EB) ajudam-no a montar e operar o dispositivo com segurança. As instruções são obrigatórias para o manuseamento dos dispositivos SAMSON. As imagens apresentadas neste documento são meramente ilustrativas. O produto real pode variar.

- ⇒ Para uma utilização segura e adequada destas instruções, leia-as atentamente e guarde-as para referência futura.
- ⇒ Se tiver alguma dúvida adicional não relacionada com o conteúdo deste documento, contacte o serviço pós-venda da SAMSON (aftersalesservice@samsongroup.com).



Os documentos relativos ao dispositivo, tais como as instruções de montagem e operação, estão disponíveis no nosso website:

► <https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation>

Definição de palavras-sinal

⚠ PERIGO

Situações perigosas que, se não forem evitadas, resultarão em morte ou lesões graves

⚠ ADVERTÊNCIA

Situações perigosas que, se não forem evitadas, podem resultar em morte ou ferimentos graves

❗ AVISO

Mensagem de danos materiais ou mau funcionamento

ℹ Nota

Informação adicional

💡 Dica

Ação recomendada

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Instruções e medidas de segurança..... | 5 |
| 1.1 | Notas sobre possíveis ferimentos pessoais graves..... | 6 |
| 1.2 | Notas sobre possíveis ferimentos pessoais..... | 6 |
| 1.3 | Notas sobre possíveis danos materiais..... | 7 |
| 1.4 | Avisos no dispositivo..... | 8 |
| 2 | Marcações no dispositivo..... | 9 |
| 2.1 | Placa de identificação do atuador..... | 9 |
| 3 | Conceção e princípio de funcionamento..... | 10 |
| 3.1 | Sentido de ação e encaminhamento do sinal de pressão..... | 11 |
| 3.2 | Ação de segurança..... | 12 |
| 3.2.1 | Haste do atuador estende (FA)..... | 12 |
| 3.2.2 | Haste do atuador retraí (FE)..... | 12 |
| 3.3 | Acessórios..... | 12 |
| 3.4 | Versões..... | 13 |
| 3.5 | Dados técnicos..... | 13 |
| 4 | Envio e transporte no local..... | 17 |
| 4.1 | Aceitação da mercadoria fornecida..... | 17 |
| 4.2 | Remoção da embalagem do atuador..... | 17 |
| 4.3 | Transporte e elevação do atuador..... | 17 |
| 4.3.1 | Transporte do atuador..... | 17 |
| 4.3.2 | Elevação do atuador..... | 18 |
| 4.4 | Armazenamento do atuador..... | 18 |
| 5 | Instalação..... | 19 |
| 5.1 | Preparação para a instalação..... | 19 |
| 5.2 | Montagem do dispositivo..... | 19 |
| 5.2.1 | Montagem do atuador na válvula..... | 20 |
| 5.2.2 | Ligaçāo pneumática..... | 22 |
| 6 | Arranque..... | 24 |
| 6.1 | Adaptação da gama do curso..... | 25 |
| 6.2 | Limitador de curso..... | 25 |
| 6.2.1 | Limitador de curso inferior (curso mínimo)..... | 25 |
| 6.2.2 | Limitador de curso superior (curso máximo)..... | 26 |
| 6.3 | Versão com volante..... | 26 |
| 6.3.1 | Extensão manual da haste do atuador..... | 26 |
| 6.3.2 | Retração manual da haste do atuador..... | 26 |
| 7 | Operação..... | 27 |
| 7.1 | Operação de regulação ou on/off..... | 27 |
| 7.2 | Modo manual (versões apenas com volante)..... | 27 |
| 7.3 | Notas adicionais relativas à operação..... | 27 |
| 8 | Avarias..... | 28 |
| 8.1 | Resolução de problemas..... | 28 |
| 8.2 | Ação de emergência..... | 28 |
| 9 | Manutenção e conversão..... | 29 |
| 9.1 | Testagem periódica..... | 30 |
| 9.2 | Preparação para trabalhos de manutenção ou conversão..... | 30 |
| 9.3 | Montagem do atuador na válvula após o trabalho de manutenção ou conversão..... | 30 |
| 9.4 | Trabalho de manutenção..... | 31 |
| 9.4.1 | Substituição da membrana..... | 31 |
| 9.4.2 | Substituição dos vedantes da haste do atuador..... | 32 |

Conteúdo

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 9.5 | Trabalho de conversão..... | 33 |
| 9.5.1 | Reversão do sentido de ação..... | 33 |
| 9.6 | Determinação da dimensão interna..... | 35 |
| 9.7 | Encomenda de peças sobresselentes e suprimentos operacionais..... | 35 |
| 10 | Desativação..... | 36 |
| 11 | Remoção..... | 37 |
| 11.1 | Remoção do atuador da válvula..... | 38 |
| 11.2 | Alívio da compressão das molas do atuador..... | 39 |
| 12 | Reparações..... | 40 |
| 12.1 | Devolução de dispositivos à SAMSON..... | 40 |
| 13 | Eliminação..... | 41 |
| 14 | Certificados..... | 42 |
| 15 | Anexo..... | 44 |
| 15.1 | Binários de aperto, lubrificantes e ferramentas..... | 44 |
| 15.2 | Peças sobresselentes..... | 44 |
| 15.3 | Serviço pós-venda..... | 47 |

1 Instruções e medidas de segurança

Utilização pretendida

Os atuadores SAMSON Tipo 3271 e Tipo 3277 foram concebidos para operar uma válvula globo montada. Em combinação com a válvula, o atuador é utilizado para cortar o fluxo de líquidos, gases ou vapores na tubagem. Dependendo da versão, o atuador é adequado para regulação ou serviço de on/off. O atuador pode ser utilizado em instalações industriais e de processamento.

O atuador está concebido para operar sob condições exatamente definidas (por exemplo, força, curso). Assim sendo, os operadores devem garantir que o atuador só é utilizado em condições de operação que correspondam às especificações utilizadas para o dimensionamento do atuador na fase de encomenda. Caso os operadores pretendam utilizar o atuador noutras aplicações ou condições que não as especificadas, entre em contacto com a SAMSON.

A SAMSON não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da não utilização do dispositivo para o fim a que se destina ou danos causados por forças externas ou outros fatores externos.

- ⇒ Consulte os dados técnicos e a placa de identificação para limites e campos de aplicação, bem como as utilizações possíveis.

Má utilização razoavelmente previsível

O atuador não é adequado para as seguintes aplicações:

- Utilização fora dos limites definidos durante o dimensionamento e pelos dados técnicos
- Utilização fora dos limites definidos pelos acessórios ligados ao atuador

Além disso as ações seguintes não respeitam a utilização pretendida:

- Utilização de peças de reposição não originais
- Realização de trabalhos de manutenção e reparação não descritos

Qualificações do pessoal de operação

O atuador deve ser montado, iniciado, assistido e reparado apenas por pessoal completamente treinado e qualificado; as práticas e códigos aceites na indústria devem ser seguidos. De acordo com estas instruções de montagem e operação, pessoal com formação refere-se a indivíduos que são capazes de avaliar o trabalho que lhes foi atribuído e reconhecer possíveis perigos devido à sua formação especi-

alizada, aos seus conhecimentos e experiência bem como ao seu conhecimento das normas aplicáveis.

Equipamento de proteção individual

A SAMSON recomenda a utilização do seguinte equipamento de proteção individual ao manusear o atuador pneumático:

- Luvas de proteção e calçado de segurança ao montar ou remover o atuador
 - Óculos de proteção e proteção para os ouvidos enquanto o atuador estiver em funcionamento
- ⇒ Verifique com o operador da instalação os detalhes de equipamento de proteção adicional.

Revisões e outras modificações

Revisões, conversões e outras modificações do produto não são autorizadas pela SAMSON. Estas serão executadas por conta e risco do utilizador e poderão, por exemplo, colocar a segurança em risco. Além disso, o produto poderá já não cumprir os requisitos para a sua utilização pretendida.

Dispositivos de segurança

Os atuadores pneumáticos Tipo 3271 e Tipo 3277 não possuem nenhum equipamento de segurança especial.

Aviso contra riscos residuais

Para evitar ferimentos pessoais ou danos de propriedade, os operadores da instalação e o pessoal de operação devem evitar riscos que possam ser causados no atuador pela pressão de sinal, pela energia das molas armazenada ou por peças móveis, tomando as precauções apropriadas. Os operadores da instalação e o pessoal de operação têm de respeitar todas as declarações de perigo, notas de aviso ou cuidado das instruções de montagem e operação.

Responsabilidades do operador

Os operadores são responsáveis pela utilização adequada e cumprimento dos regulamentos de segurança. Os operadores são obrigados a fornecer estas instruções de montagem e operação, bem como todos os documentos referenciados, ao pessoal de operação e instruí-los no modo de operação adequado. Além disso, os operadores devem garantir que o pessoal de operação e terceiros não ficam expostos a qualquer perigo.

Responsabilidades do pessoal de operação

O pessoal de operação deverá ler e entender as instruções de montagem e operação, bem como os documentos referenciados, e cumprir as declara-

Instruções e medidas de segurança

ções de perigo, as notas de aviso e cuidado especificadas. Além disso, o pessoal de operação tem de estar familiarizado com os regulamentos aplicáveis relativos à saúde, segurança e prevenção de acidentes e cumpri-los.

Normas, diretivas e regulamentos referenciados

De acordo com a avaliação de perigo de ignição em conformidade com a cláusula 5.2 da DIN EN ISO 80079-36, os atuadores não elétricos não possuem uma fonte potencial de ignição própria, inclusive num incidente raro de uma falha no funcionamento. Como resultado, não estão abrangidas pela Diretiva ATEX 2014/34/UE.

- ⇒ Para ligação ao sistema de ligação equipotencial, respeite os requisitos especificados na cláusula 6.4 da DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1).

Os atuadores pneumáticos são quase-máquinas, tal como definido na Diretiva Máquinas 2006/42/CE.

Documentos referenciados

Os documentos seguintes aplicam-se adicionalmente a estas instruções de montagem e operação:

- Instruções de montagem e operação para acessórios de válvula montados (posicionador, eletraválvula, etc.)
- Instruções de montagem e operação para a válvula em que está montado
- ► AB 0100 para ferramentas, binários de aperto e lubrificantes
- Manual de segurança ► SH 8310 para utilização em sistemas com instrumentos de segurança
- Se um dispositivo contiver uma substância que seja considerada uma substância que suscita elevada preocupação (SVHC) na lista de substâncias candidatas do regulamento REACH, o documento «Informações adicionais sobre o seu pedido de informação/encomenda» é adicionado aos documentos de encomenda da SAMSON. Este documento inclui o número SCIP atribuído aos dispositivos em questão. Este número pode ser introduzido na base de dados do website da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) (► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>) para obter mais informações sobre as SVHC contidas no dispositivo. Pode encontrar mais informações sobre a conformidade do material na SAMSON em ► www.samsongroup.com > About SAMSON > Environment, Social & Governance > Material Compliance

1.1 Notas sobre possíveis ferimentos pessoais graves

⚠ PERIGO

Risco de rebentamento devido a abertura incorreta de equipamentos ou componentes pressurizados.

Os atuadores pneumáticos são equipamentos sob pressão que podem rebentar quando manuseados incorretamente. Os fragmentos ou componentes projetados podem causar ferimentos graves ou mesmo a morte.

- ⇒ Antes de iniciar qualquer trabalho no atuador, despressurize todas as secções da instalação em questão e o atuador. Liberte toda a energia armazenada.

1.2 Notas sobre possíveis ferimentos pessoais

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

O atuador contém peças móveis (haste do atuador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos no atuador

- ⇒ Não toque na haste do atuador nem introduza mãos ou dedos na arcada ou por baixo da haste do atuador enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar no atuador, corte e bloquee o fornecimento de ar comprimido, bem como o sinal de comando.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador depois de ter ficado bloqueada (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais quando o atuador ventila.

O atuador é operado com ar. Como resultado, sai ar durante a operação.

- ⇒ Instale a válvula de controlo e monte o atuador de modo a que as aberturas de ventilação não estejam localizadas ao nível dos olhos e o atuador não ventile ao nível dos olhos na posição de trabalho¹⁾.
- ⇒ Utilize silenciadores e bujões de exaustão adequados.
- ⇒ Utilize óculos de proteção e proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo do atuador.

¹⁾ Salvo descrição em contrário na documentação da válvula, a posição de trabalho para a válvula de controlo é a vista frontal virada para os controlos de operação (incluindo os acessórios da válvula).

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a molas pré-tensionadas.

Os atuadores com molas pré-tensionadas estão sob tensão. Estes atuadores podem ser identificados por diversos parafusos mais longos com porcas salientes na caixa inferior da membrana. Estes parafusos permitem que a compressão das molas seja aliviada uniformemente ao desmontar o atuador. Os atuadores com molas consideravelmente pré-tensionadas também estão identificados em conformidade (consulte o capítulo 1.4).

- ⇒ Antes de começar qualquer trabalho no atuador, que requeira a abertura do atuador, ou quando a haste do atuador ficar bloqueada, alivie a compressão nas molas em pré-tensão (consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11).

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a operação, utilização ou instalação incorretas em resultado de informações ilegíveis no atuador.

Com o tempo, as marcações, etiquetas e placas de identificação no atuador podem ficar cobertas de sujidade ou tornar-se ilegíveis de qualquer outra forma. Assim, os riscos podem passar despercebidos.

dos e as instruções necessárias não serem seguidas. Existe um risco de ferimentos pessoais.

- ⇒ Mantenha todas as marcações e inscrições relevantes no dispositivo sempre em estado legível.
- ⇒ Substitua imediatamente placas de identificação ou etiquetas danificadas, em falta ou incorretas.

1.3 Notas sobre possíveis danos materiais

● AVISO

Risco de danos no atuador devido a alças mal montadas.

- ⇒ Não coloque alças de suporte de carga no volante manual ou no limitador de curso.

● AVISO

Risco de danos no atuador devido a excesso ou falta de aperto.

Respeite os binários especificados ao apertar as peças do atuador. O excesso de aperto leva a que as peças se desgastem mais rapidamente. Peças que não estão apertadas o suficiente podem desapertar.

- ⇒ Respeite os binários de aperto especificados (► AB 0100).

● AVISO

Risco de danos no atuador devido à utilização de ferramentas inadequadas.

São necessárias ferramentas especiais para trabalhar no atuador.

- ⇒ Utilize apenas ferramentas aprovadas pela SAMSON (► AB 0100).

● AVISO


Risco de danos no atuador devido à utilização de lubrificantes inadequados.

Os lubrificantes a ser utilizados dependem do material do atuador. Lubrificantes inadequados podem corroer e danificar a superfície.

- ⇒ Utilize apenas lubrificantes aprovados pela SAMSON (► AB 0100).

Instruções e medidas de segurança

1.4 Avisos no dispositivo
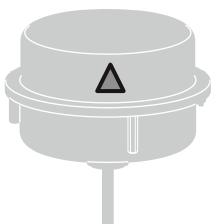
| Símbolos de aviso | Localização no dispositivo |
|---|---|
|  Os atuadores fabricados antes de abril de 2020 têm o seguinte aviso afixado:  ACHTUNG VORGESPANNTER ANTRIEB ATTENTION PRE-LOADED ACTUATOR ATTENTION SERVO-MOTOR PRECONTRANT  |  |
| Significado do aviso | |
| Aviso para indicar que as molas no atuador estão pré-tensionadas. Os atuadores com molas pré-tensionadas estão sob tensão. A abertura incorreta do atuador pode levar a ferimentos pessoais devido à projeção súbita e descontrolada de peças. Antes de iniciar qualquer trabalho no atuador, alivie a compressão das molas pré-tensionadas (consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11). | |

2 Marcações no dispositivo

2.1 Placa de identificação do atuador

A placa de identificação apresentada estava atualizada à data de publicação do presente documento. A placa de identificação no dispositivo pode ser diferente da apresentada.

A placa de identificação está presa na caixa da membrana. A placa de identificação inclui todos os detalhes necessários para identificar o dispositivo.

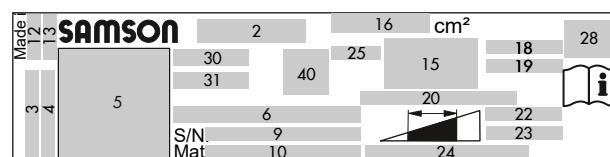


Fig. 1: Inscrições na placa de identificação dos atuadores
Tipo 3271/3277 ou Tipo 2780 com área do atuador de
 120 cm^2

| Item | Significado da inscrição |
|------|--|
| 2 | Designação de tipo |
| 3 | Nome da empresa |
| 4 | Endereço da empresa (código postal e cidade) |
| 5 | Código de identificação (digitalizável) |
| 6 | Designação do dispositivo |
| 9 | Número de série |
| 10 | Número do material |
| 12 | País de origem |
| 13 | Mês e ano de fabrico |
| 15 | Símbolo que indica a ação de segurança:  Haste do atuador estende (FA)  Haste do atuador retrai (FE) |
| 16 | Área do atuador em cm^2 |
| 18 | Gama das molas em bar |
| 19 | Gama das molas em psi |
| 20 | Curso do atuador em mm |
| 22 | Gama de operação em bar |
| 23 | Gama de operação em psi |
| 24 | Pressão de operação admissível p_{\max} em bar e/ou psi |
| 25 | Material da membrana |
| 28 | Símbolo para substituição manual:  (opcional) |
| 30 | Versão (opcional), p. ex. SAM001 |

Conceção e princípio de funcionamento

3 Conceção e princípio de funcionamento

Os atuadores Tipo 3271-5 e Tipo 3277-5 têm uma área do atuador de 120 cm^2 . São montados principalmente nas válvulas Série 240 e nas válvulas de microcaudal Tipo 3510 da SAMSON.

Os atuadores consistem principalmente em duas caixas da membrana, uma membrana com placa e molas internas. É possível montar várias molas umas nas outras.

A pressão de sinal p_{st} cria a força $F = p_{st} \cdot A$ na superfície da membrana A, de sentido contrário à das molas no atuador. A gama de pressão é determinada pelo número de molas do atuador usadas e a sua compressão, tendo em conta o curso nominal. O curso H é proporcional à pressão de sinal p_{st} . O sentido de ação da haste do atuador depende da forma como as molas são instaladas no atuador e da localização da ligação da pressão de sinal.

A construção do atuador v1 tem uma membrana encaixada.

As abraçadeiras de acoplamento da haste ligam a haste do atuador à haste do obturador da válvula.

A haste do atuador e a haste do obturador da válvula de microcaudal são ligadas através de uma ligação de haste rosada.

O curso da versão com um limitador de curso ajustável pode ser permanentemente limitado até 50% em ambos os sentidos (haste do atuador estende ou retrai).

Em contraste com a construção do atuador Tipo 3271, o atuador Tipo 3277 está equipado com uma arcada adicional na caixa inferior da membrana. A arcada permite a fixação direta de um posicionador e/ou de um contacto de fim de curso. A vantagem desta conceção é o facto de o leitor de curso localizado no interior da arcada estar protegido contra influências externas. Consulte as instruções de montagem e operação dos acessórios da válvula a serem montados para obter mais detalhes sobre a sua fixação e as peças necessárias.

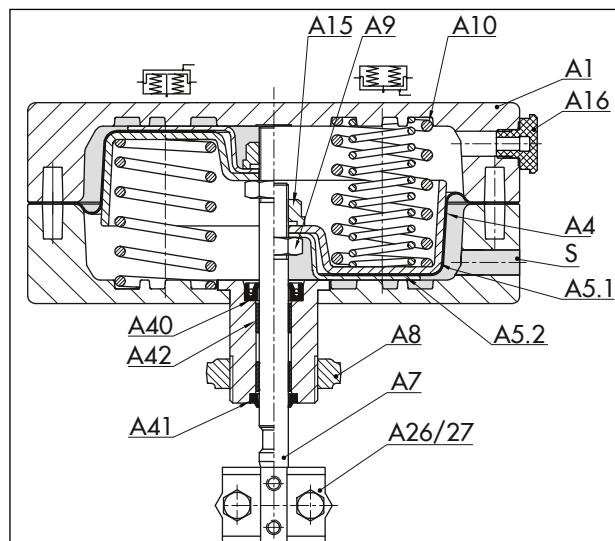


Fig. 2: Atuador Tipo 3271-5, desenho que apresenta um exemplo com área do atuador de 120 cm^2

| | | | |
|------|----------------------------|--------|-------------------------------------|
| A1 | Caixa superior da membrana | A15 | Porca de colar |
| A2 | Caixa inferior da membrana | A16 | Bujão de exaustão |
| A4 | Membrana | A20/21 | Parafuso/porca 21 sextavado/a |
| A5.1 | Placa da membrana | A26/27 | Abraçadeira de acoplamento da haste |
| A5.2 | Placa da membrana | A40 | Anel de vedação da haste |
| A7 | Haste do atuador | A41 | Anel limpador |
| A8 | Porca de anel | A42 | Casquilho seco |
| A9 | Porca sextavada | A133 | Casquilho limite |
| A10 | Mola | S | Ligação da pressão de sinal |

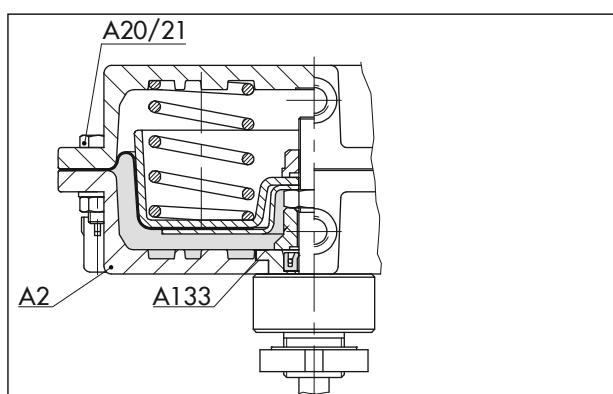
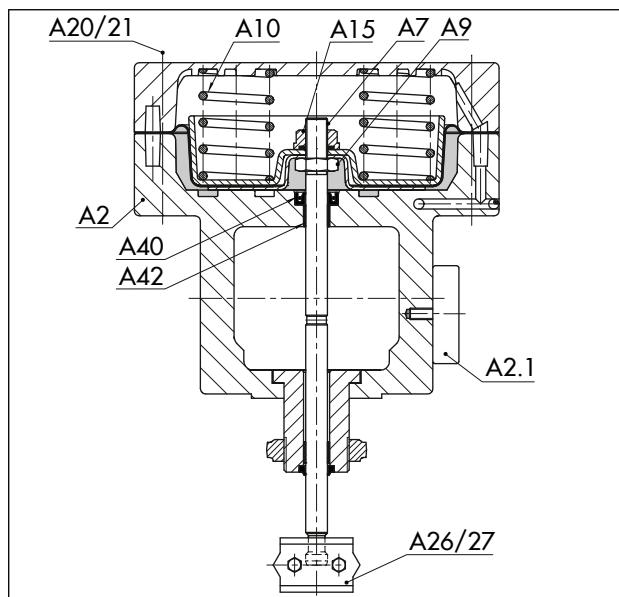
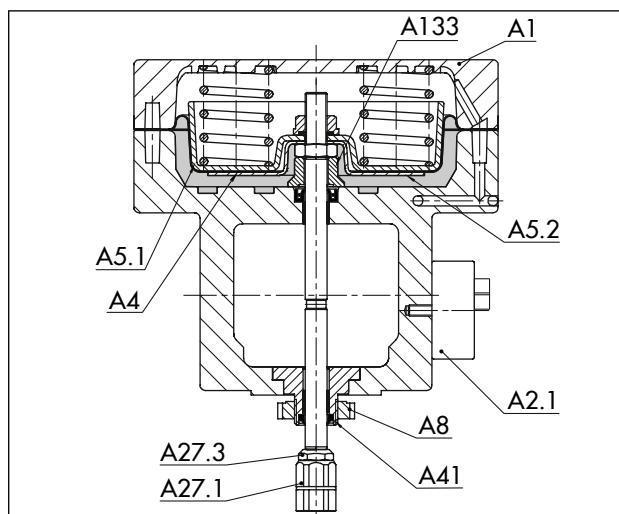


Fig. 3: Atuador Tipo 3271-5 (haste do atuador estende)

| | |
|--------|-------------------------------|
| A2 | Caixa inferior da membrana |
| A20/21 | Parafuso/porca sextavado/a 21 |
| A133 | Casquilho limite |

**Fig. 4:** Atuador Tipo 3277-5 com área de atuador de 120 cm²

| | | | |
|------|---|------|--------------------------------------|
| A2 | Caixa inferior da membrana | A20 | Parafuso sextavado |
| A2.1 | Placa de comutação/placa de ligação para encaminhamento de pressão de sinal | A21 | Porca sextavada |
| A7 | Haste do atuador | A26/ | Abraçadeiras de acoplamento da haste |
| A9 | Mola | 27 | Arena de vedação da haste |
| A10 | Mola | A40 | Casquinho seco |
| A15 | Porca de colar | A42 | |

**Fig. 5:** Tipo 3277-5 para montagem numa válvula de micro-caudal Tipo 3510

| | | | |
|------|---|-------|-------------------------------|
| A1 | Caixa superior da membrana | A8 | Porca de anel |
| A2.1 | Placa de comutação/placa de ligação para encaminhamento de pressão de sinal | A27.1 | Porca de acoplamento da haste |
| A4 | Membrana | A27.3 | Porca de bloqueio |
| A5.1 | Placa da membrana | A41 | Anel limpador |
| A5.2 | Placa da membrana | A133 | Casquinho limite |

3.1 Sentido de ação e encaminhamento do sinal de pressão

Tipo 3271-5 (consulte a Fig. 2)

Na versão com sentido de ação «haste do atuador estende», a pressão de sinal é encaminhada através da ligação da pressão de sinal inferior (S) para a câmara inferior da membrana e move a haste do atuador (A7) para cima, opondo-se à força da mola.

Na versão com sentido de ação «haste do atuador retraí», a pressão de sinal é encaminhada através da ligação da pressão de sinal superior (S) para a câmara superior da membrana e move a haste do atuador (A7) para baixo, opondo-se à força da mola.

Tipo 3277-5 (consulte a Fig. 4 e a Fig. 6)

No atuador Tipo 3277-5, a pressão de sinal é encaminhada para a câmara da membrana através dos orifícios no lado esquerdo ou direito da arcada e sobre uma placa de comutação (A2.1, consulte a Fig. 6 e o capítulo 3.3). A ação de segurança do atuador («haste do atuador estende» ou «haste do atuador retraí») determina como a placa de comutação tem de ser alinhada com a marcação (A2.5).

Se o atuador for operado sem um posicionador, é necessária uma placa de ligação em vez da placa de comutação (A2.1, consulte a Fig. 6 e o capítulo 3.3). Neste caso, a pressão de sinal do posicionador é direcionada diretamente pela ligação da pressão de sinal (A2.9) da placa de ligação para a câmara da membrana.

Inversão do sentido de ação

O sentido de ação do Tipo 3271 e do Tipo 3277 pode de ser invertido (consulte o capítulo 9).

Conceção e princípio de funcionamento

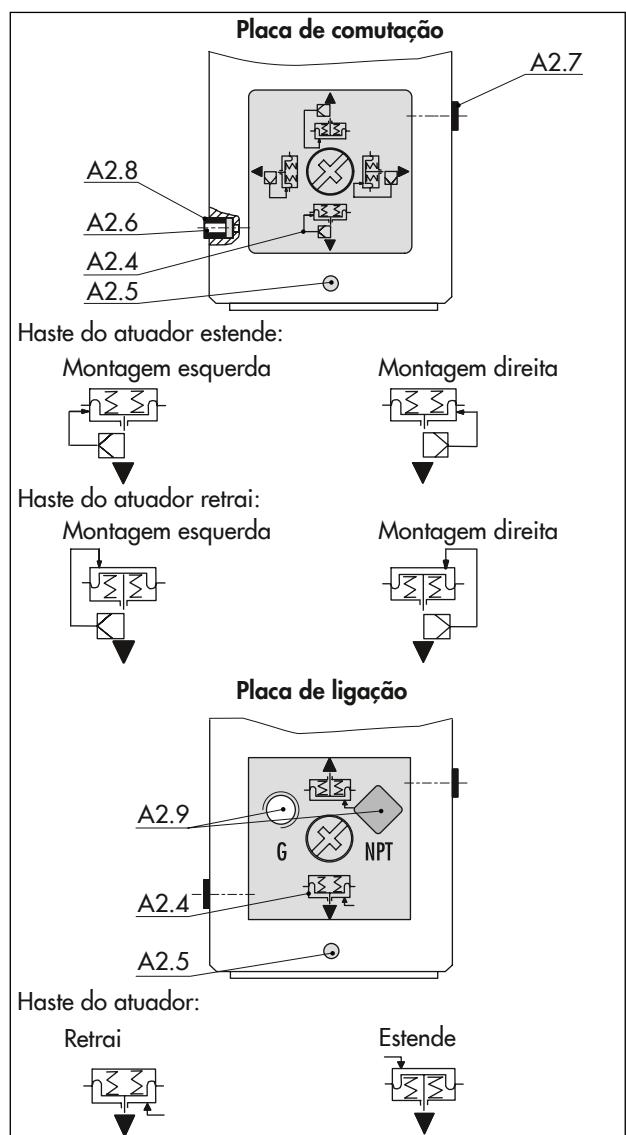


Fig. 6: Placa de comutação e placa de ligação no Tipo 3277-5

A2.4 Símbolo

A2.5 Marcação para entrada de pressão de sinal

A2.6 Com montagem esquerda

A2.7 Com montagem direita

A2.8 Vedação com filtro

A2.9 Ligação da pressão de sinal

3.2 Ação de segurança

i Nota

As ações de segurança listadas aplicam-se às válvulas globo SAMSON.

Quando a pressão de sinal é reduzida ou a alimentação de ar falha, a posição de segurança da válvula de controlo depende do facto de as molas estarem

instaladas na câmara superior ou inferior da membrana.

Versão com volante: No modo manual ativo (o volante não está na posição neutra), a válvula não é movida para a posição de segurança, mesmo em caso de falha da alimentação de ar.

3.2.1 Haste do atuador estende (FA)

Quando a pressão de sinal é reduzida ou a alimentação de ar falha, as molas movem a haste do atuador para baixo e fecham a válvula globo. A válvula abre quando a pressão de sinal é aumentada o suficiente para superar a força da mola.

3.2.2 Haste do atuador retrai (FE)

Quando a pressão de sinal é reduzida ou a alimentação de ar falha, as molas movem a haste do atuador para cima e abrem a válvula globo montada. A válvula fecha quando a pressão de sinal é aumentada o suficiente para superar a força da mola.

3.3 Acessórios

Placa de comutação/placa de ligação

As placas de comutação e as placas de ligação são listadas como acessórios.

| | Com índice | N.º de material |
|--------------------|-------------|-----------------|
| Placa de comutação | Novo | .01 1400-6822 |
| | Antigo | .00 1400-6819 |
| Placa de ligação | Novo | .01 1400-6823 |
| | Rosca G | .00 1400-6820 |
| | Rosca NPT | .00 1400-6821 |

i Nota

Os atuadores com índice de dispositivo .01 estão equipados com placas de ligação novas. As placas de ligação antigas e novas não são intermutáveis.

Bujão de exaustão

Os bujões de exaustão são aparafusados nas portas de ar de exaustão de dispositivos pneumáticos e eletropneumáticos. Estes garantem que qualquer ar de exaustão que se forma pode ser ventilado para a atmosfera (para evitar excesso de pressão no dispositivo). Além disso, os bujões de exaustão permitem a entrada de ar para evitar a formação de vácuo no dispositivo ► AB 07).

Dispositivo de elevação

Está disponível uma ferramenta de elevação especial para elevar pequenos atuadores pneumáticos Tipo 3271/3277 com áreas de atuador entre 120 e 355 cm² (► AB 0100).

Ligação de retorno (interface de leitor de curso) de acordo com DIN EN 60534-6-1

Vários acessórios para válvulas, de acordo com DIN EN 60534-6-1 e as recomendações NAMUR, podem ser montados em válvulas de controlo SAMSON concebidas de acordo com o princípio modular (consulte a documentação relativa às válvulas). É possível encomendar a interface de leitor de curso para estes dispositivos montados (acessórios):

| Tipo ... Atuador | Área do atuador em cm ² | Número do item/materiais (acessórios) para | |
|---------------------|--|--|-------------------------------|
| | | Montagem num lado | Montagem em ambos os lados |
| 3271 | 120 | 1400-6816 (incluído no âmbito da entrega do atuador) | 100029690 |
| 3277 | 120 | 1400-6816 | 100029690 |

3.4 Versões

- Versão standard

As caixas dos atuadores pneumáticos Tipo 3271-5 e Tipo 3277-5 têm uma área de atuador de 120 cm² e são de alumínio fundido.

- Versão com limitador de curso

Os atuadores Tipo 3271-5 e Tipo 3277-5 podem ser equipados com um limitador de curso ajustável mecanicamente. O curso é limitado em ambos os sentidos de ação (haste estende ou retrai).

- Versão com volante

Os atuadores Tipo 3271-5 e Tipo 3277-5 podem ser equipados com um volante. O volante é montado na parte superior da caixa da membrana. O volante é utilizado para ajustar o curso manualmente.

3.5 Dados técnicos

A placa de identificação fornece informações sobre a versão do atuador (consulte o capítulo 2).

i Nota

Mais informações estão disponíveis na seguinte folha técnica:

- ► T 8310-1 · Atuadores pneumáticos Tipo 3271 e Tipo 3277 com área do atuador até 750v2 cm²

Gama de temperaturas

A gama de temperaturas admissíveis é determinada, em grande medida, pelo material da membrana.

| Material da membrana | Tipo de serviço | Gama de temperaturas |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| NBR | Operação de regulação | -35 a +80 °C -31 a +176 °F |
| NBR | Serviço on/off | -20 a +80 °C -4 a +176 °F |

Pressão de alimentação

A pressão de alimentação máxima permitida é especificada na confirmação da encomenda da válvula de controlo. No entanto, a pressão de alimentação não deve exceder os 6 bar na operação de regulação.

Consulte o capítulo 7 para restrições em serviço on/off.

Conceção e princípio de funcionamento

Tabela 1: Dimensões¹⁾ em mm · Tipo 3271

| Área do atuador em cm ² | | 120 |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Altura | H ²⁾ | - |
| | H' | 69 |
| | Ha | - |
| | H1 | Apenas com volante 205 |
| | | Com volante e limitador de curso - |
| | H _{2máx} | Apenas com volante - |
| | | Com volante e limitador de curso - |
| | H _{4nominal} FA | 75 |
| | H _{4máx} FA | 78 |
| | H _{4máx} FE | 78 |
| Limitador de curso | H6 | 34 |
| | H7 ³⁾ | - |
| Diâmetro | H8 ⁴⁾ máx | 75 |
| Ød (rosca) | ØD | 168 |
| | ØD1 | 80 |
| | ØD2 | 10 |
| Ligaçāo (a opcionalmente) | a | M30x1,5 ⁵⁾ |
| | | G 1/8 |
| | | 1/8 NPT |

- ¹⁾ As dimensões especificadas são valores teóricos máximos de conceção para uma configuração específica do dispositivo padrão. Não refletem todos os casos de utilização possíveis. Os valores reais para dispositivos individuais podem diferir consoante a configuração do dispositivo e a aplicação específica.
- ²⁾ H' e H são idênticos para as versões em que o olhal de elevação é soldado diretamente na caixa. Neste caso, aplica-se o valor H'.
- ³⁾ Altura do perno de olhal de acordo com DIN 580. A altura do guincho giratório pode ser diferente.
- ⁴⁾ Limitador de curso em ambos os lados
- ⁵⁾ Áreas de atuador de 120 e 175v2 cm² com ligação para a válvula de microcaudal Tipo 3510 com rosca M20x1,5

Tabela 2: Dimensões¹⁾ em mm · Tipo 3277

| Área do atuador em cm ² | | 120 |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Altura | H ²⁾ | - |
| | H' | 70 |
| | Ha | - |
| | H1 | Apenas com volante 293 |
| | | Com volante e limitador de curso - |
| | H _{2máx} | Apenas com volante - |
| | | Com volante e limitador de curso - |
| | H _{4nominal} FA | 75 |
| | H _{4máx} FA | 78 |
| | H _{4máx} FE | 88 |
| Limitador de curso | H5 | 88 |
| | H6 | 34 |
| Largura da arcada | H7 ³⁾ | - |
| | H8 ⁴⁾ máx | 75 |
| Largura da arcada | L | 70 |

| Área do atuador em cm² | 120 | |
|--|------------|----------------------|
| Diâmetro | ØD | 168 |
| | ØD1 | 80 |
| | ØD2 | 10 |
| Ød (rosca) | | M30x1,5 ⁵ |
| Ligaçāo (a optionalmente) | a | G 1/8 |
| | a2 | 1/8 NPT |
| | | - |

- 1) As dimensões especificadas são valores teóricos máximos de conceção para uma configuração específica do dispositivo padrão. Não refletem todos os casos de utilização possíveis. Os valores reais para dispositivos individuais podem diferir consoante a configuração do dispositivo e a aplicação específica.
- 2) H' e H são idênticos para as versões em que o olhal de elevação é soldado diretamente na caixa. Neste caso, aplica-se o valor H'.
- 3) Altura do perno de olhal de acordo com DIN 580. A altura do guincho giratório pode ser diferente.
- 4) Limitador de curso em ambos os lados
- 5) Áreas de atuador de 120 e 175v2 cm² com ligação para a válvula de microcaudal Tipo 3510 com rosca M20x1,5

Desenhos dimensionais para Tipo 3271

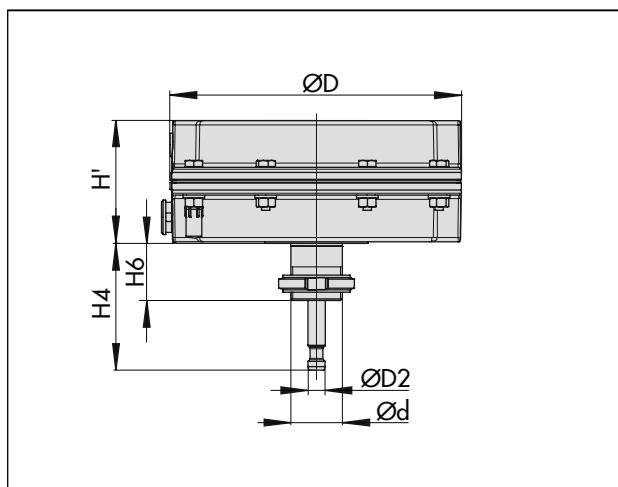


Fig. 7: Tipo 3271-5 · 120 cm² de área do atuador

Desenhos dimensionais para Tipo 3277

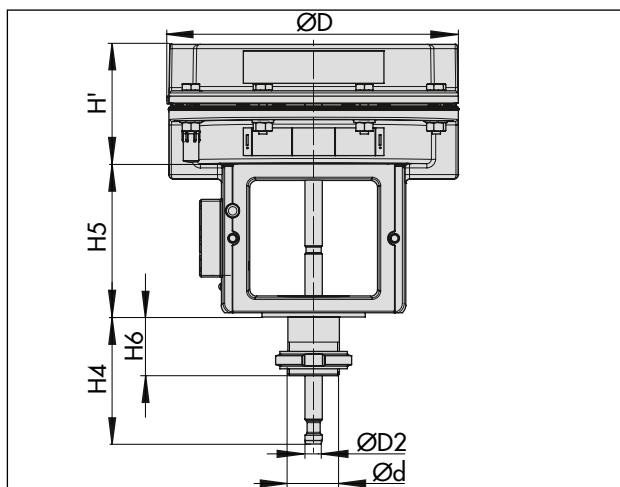


Fig. 9: Tipo 3277-5 · 120 cm² de área do atuador

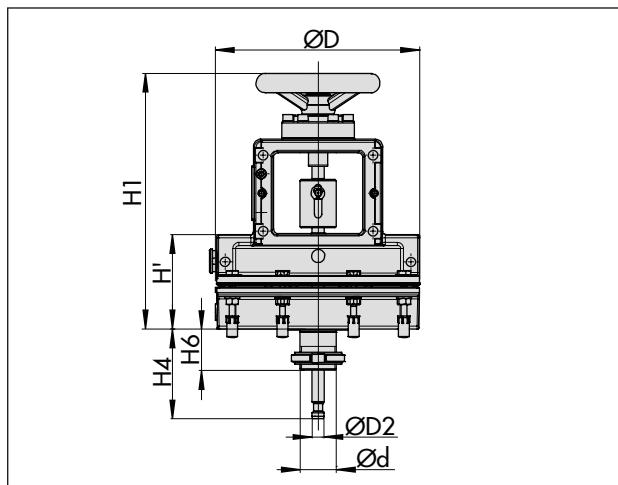


Fig. 8: Tipo 3271-5 com volante adicional

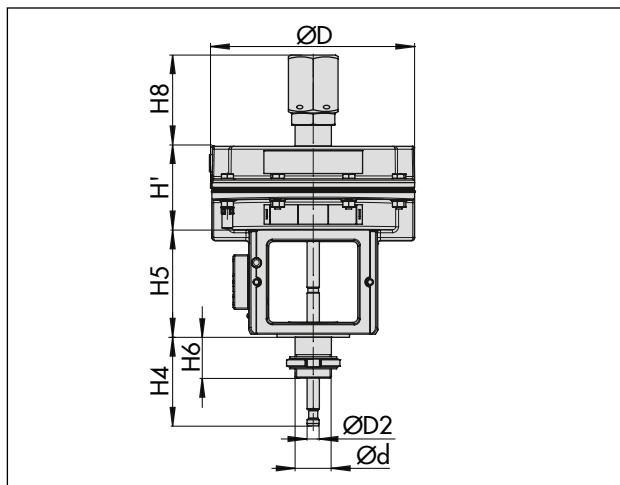


Fig. 10: Tipo 3277-5 com limitador de curso

Conceção e princípio de funcionamento

Desenhos dimensionais para montagem numa válvula de microcaudal

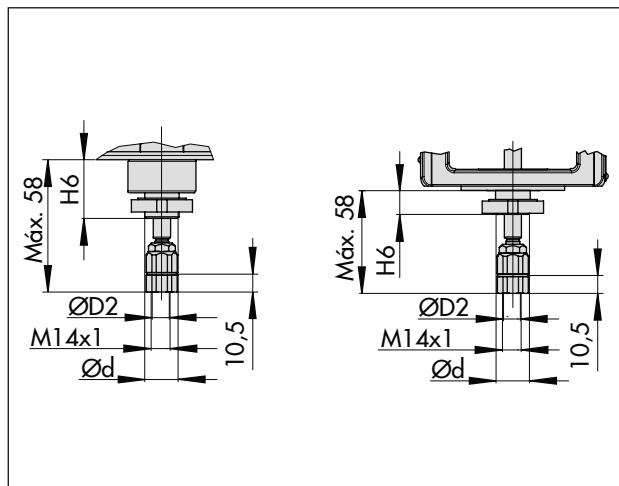


Fig. 11: Tipo 3271-5 e Tipo 3277-5 com curso de 7,5 mm para válvula de microcaudal Tipo 3510

Tabela 3: Pesos¹⁾ para atuadores pneumáticos Tipo 3271 e Tipo 3277

| Tipo ... Atuador | Área do atuador em cm ² | 120 |
|------------------|------------------------------------|-----|
| 3271 | Sem volante | kg |
| 3271 | Com volante | kg |
| 3277 | Sem volante | kg |
| 3277 | Com volante | kg |

¹⁾ Os pesos especificados aplicam-se a uma configuração padrão específica do dispositivo. Os pesos de outras configurações do atuador podem diferir consoante a versão (material, número de molas do atuador, etc.).

4 Envio e transporte no local

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

4.1 Aceitação da mercadoria fornecida

Depois de receber a remessa, proceda da seguinte forma:

1. Verifique o âmbito da entrega. Verifique se as especificações na placa de identificação do atuador correspondem às especificações na nota de entrega. Para mais detalhes sobre a placa de identificação, consulte o capítulo 2.
2. Verifique se o material está danificado do transporte. Comunique qualquer dano à SAMSON e ao agente transitário (consulte a nota de entrega).
3. Determine o peso e as dimensões das unidades a elevar e a transportar para selecionar o equipamento e os acessórios de elevação adequados. Consulte os documentos de transporte e o capítulo 3.5.

4.2 Remoção da embalagem do atuador

Observe a seguinte sequência:

- ⇒ Não abra nem retire a embalagem até imediatamente antes da montagem do atuador.
- ⇒ Deixe o atuador no contentor de transporte ou na palete para o transportar no local.
- ⇒ Elimine e recicle a embalagem de acordo com as normas locais.

4.3 Transporte e elevação do atuador

! PERIGO

Perigo devido à queda de cargas suspensas.

- ⇒ Mantenha-se afastado de cargas suspensas ou em movimento.
- ⇒ Feche e proteja as vias de transporte.

! ADVERTÊNCIA

Risco de tombamento do equipamento de elevação e risco de danos aos acessórios de elevação devido ao excesso da capacidade de elevação nominal.

- ⇒ Utilize apenas equipamentos de elevação aprovados e acessórios cuja capacidade mínima de elevação seja superior ao peso do atuador (incluindo qualquer embalagem).

! ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos devido a uma elevação incorreta sem a utilização de equipamento de elevação.

A elevação do dispositivo ou do item a ser transportado sem a utilização de equipamento de elevação pode causar ferimentos (especialmente nas costas), dependendo do peso do respetivo peso.

- ⇒ Respeite as normas de segurança e saúde no trabalho em vigor no país de utilização.

! AVISO

Risco de danos no atuador devido a alças mal montadas.

- ⇒ Não coloque alças de suporte de carga no volante manual ou no limitador de curso.

💡 Dica

O nosso serviço pós-venda pode fornecer instruções de transporte e de elevação mais detalhadas, mediante pedido.

4.3.1 Transporte do atuador

O atuador pode ser transportado utilizando equipamento de elevação (por exemplo, grua ou empilhador).

- ⇒ Deixe o atuador no contentor de transporte ou na palete para o transportar.
- ⇒ Respeite as instruções de transporte.

Instruções de transporte

- Proteja o atuador contra as influências externas (p. ex., impactos).
- Não danifique a proteção contra a corrosão (tinta, revestimentos de superfície). Repare qualquer dano imediatamente.

Envio e transporte no local

- Proteja o atuador contra humidade e sujidade.
- A temperatura de transporte permitida é entre -20 e +65 °C (-4 to +149 °F).

4.3.2 Elevação do atuador

Devido ao baixo peso de serviço, não é absolutamente necessário equipamento de elevação para elevar atuadores até e incluindo uma área de atuador de 355v2 cm² (p. ex., para o montar na válvula).

Se for necessário utilizar equipamento de elevação (p. ex., grua ou empilhador), a SAMSON dispõe de um dispositivo de aperto para o atuador (consulte a secção «Acessórios» no capítulo 3).

i Nota

Consulte a documentação da válvula para obter mais informações sobre a elevação de todo o conjunto da válvula de controlo.

4.4 Armazenamento do atuador

! AVISO

Risco de danos no atuador devido a armazenamento inadequado.

- ⇒ Respeite as instruções de armazenamento.
- ⇒ Evite tempos de armazenamento mais longos.
- ⇒ Contacte a SAMSON em caso de condições de armazenamento diferentes ou períodos de armazenamento mais longos.

i Nota

Recomendamos verificar regularmente o atuador e as condições de armazenamento durante longos períodos de armazenamento.

Instruções de armazenamento

- Quando a válvula e o atuador já estiverem montados, observe as condições de armazenamento para as válvulas de controlo (consulte documentação relativa às válvulas).
- Proteja o atuador contra as influências externas (p. ex., impactos).
- Fixe o atuador na posição de armazenamento para evitar que escorregue ou tombe.
- Não danifique a proteção contra a corrosão (tinta, revestimentos de superfície). Repare qualquer dano imediatamente.

- Proteja o atuador contra humidade e sujidade. Armazene o mesmo a uma humidade relativa inferior a 75%. Em espaços húmidos, evite a condensação. Se necessário, utilize um agente de secagem ou aquecimento.
- Certifique-se de que o ar ambiente está livre de ácidos ou outros meios corrosivos.
- A temperatura de armazenamento permitida é entre -20 e +65 °C (-4 e +149 °F).
- Não coloque objetos sobre o atuador.

Instruções especiais de armazenamento para elastómeros

Elastómero, por exemplo, membrana do atuador

- Para manter os elastómeros em condições e para evitar danos, não os dobre nem os pendure.
- A SAMSON recomenda uma temperatura de armazenamento de 15 °C (59 °F) para elastómeros.
- Armazene elastómeros longe de lubrificantes, produtos químicos, soluções e combustíveis.

Dica

O nosso serviço pós-venda pode fornecer instruções de armazenamento mais detalhadas mediante pedido.

5 Instalação

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

5.1 Preparação para a instalação

Antes da montagem, certifique-se de que as seguintes condições são cumpridas:

- O atuador não está danificado.
- O tipo, o material e a gama de temperatura do atuador correspondem às condições ambientais (temperaturas, etc.). Para mais detalhes sobre a placa de identificação, consulte o capítulo 2.

Proceda do seguinte modo:

- ⇒ Disponha o material e as ferramentas necessárias para as ter prontas durante a montagem.
- ⇒ Verifique se os bujões de exaustão a serem utilizados não estão bloqueados.
- ⇒ Verifique os manómetros nos acessórios montados na válvula para garantir que funcionam corretamente.
- ⇒ Quando a válvula e o atuador já estiverem montados, verifique os binários de aperto das juntas parafusadas (► AB 0100). Os componentes podem desapertar durante o transporte.

5.2 Montagem do dispositivo

Dependendo da versão, as válvulas de controlo SAMSON são fornecidas com o atuador já montado na válvula ou a válvula e o atuador são fornecidos separadamente. Quando fornecidos separadamente, a válvula e o atuador devem ser montados em conjunto no local. Proceda da seguinte forma para montar o atuador e antes do arranque.

! ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão.

O atuador é operado com ar. Como resultado, sai ar durante a operação.

- ⇒ Durante a montagem certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão localizadas ao nível dos olhos na posição de trabalho da válvula de controlo e o atuador não ventila ao nível dos olhos na posição de trabalho.
- ⇒ Utilize óculos de proteção e proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo do atuador.

! ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

O atuador contém peças móveis (haste do atuador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos na haste

- ⇒ *Não toque na haste do atuador nem introduza mãos ou dedos na arcada ou por baixo da haste do atuador enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.*
- ⇒ *Antes de trabalhar no atuador, corte e bloquee o fornecimento de ar comprimido, bem como o sinal de comando.*
- ⇒ *Não impeça o movimento da haste do atuador inserindo objetos na arcada.*
- ⇒ *Antes de desbloquear a haste do atuador depois de ter ficado bloqueada (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11.*

! AVISO

Risco de danos no atuador devido a excesso ou falta de aperto.

Respeite os binários especificados ao apertar as peças do atuador. O excesso de aperto leva a que as peças se desgastem mais rapidamente. Peças que não estão apertadas o suficiente podem desapertar.

- ⇒ *Respeite os binários de aperto especificados (► AB 0100).*

! AVISO

Risco de danos no atuador devido à utilização de ferramentas inadequadas.

São necessárias ferramentas especiais para trabalhar no atuador.

- ⇒ *Utilize apenas ferramentas aprovadas pela SAMSON (► AB 0100).*

5.2.1 Montagem do atuador na válvula

● AVISO

Risco de danos na válvula ou de funcionamento deficiente devido a um obturador V-port mal alinhado.

Ao montar o atuador em válvulas equipadas com um obturador V-port, certifique-se de que a porta em forma de V desobstruída primeiro, fica voltada para a saída da válvula. O mesmo aplica-se a um obturador perfurado.

⇒ Leia o capítulo «Montagem do atuador na válvula» na documentação relativa à válvula associada.

💡 Dica

A válvula e o atuador devem ser montados tendo especial atenção à gama das molas e ao sentido de ação do atuador. Estes detalhes estão especificados na placa de identificação do atuador (consulte o capítulo 2).

a) Montagem em válvulas Série 240 sem fixação antirrotação

Consulte a Fig. 12

1. Alivie a contraporca e a porca de acoplamento da haste na válvula.
2. Pressione firmemente o obturador com a haste do obturador na sede.
3. Enroscar a contraporca e a porca de acoplamento da haste.
4. Remova as abraçadeiras do acoplamento da haste (A26/27) e a porca de anel (A8) do atuador.
5. Deslize a porca de anel (A8) sobre a haste do obturador.
6. Coloque o atuador sobre o castelo da válvula e aperte bem com a porca de anel (A8).
7. Ligue a pressão de sinal (consulte o capítulo 5.2.2).
8. Enrosque a porca do acoplamento da haste à mão até tocar na haste do atuador (A7).
9. Rode a porca do acoplamento da haste mais um quarto de volta e fixe esta posição com a contraporca.

10. Posicione as abraçadeiras de acoplamento da haste (A26/27) e aperte bem com parafusos.
11. Alinhe a escala do indicador de curso com a ponta da abraçadeira de acoplamento da haste.

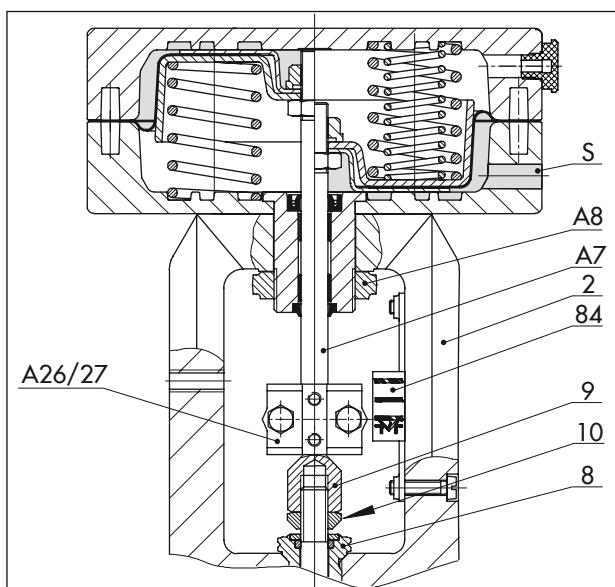


Fig. 12: Atuador pneumático Tipo 3271 numa válvula Série 240

| | | | |
|----|-------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 2 | Castelo/flange | A7 | Haste do atuador |
| 8 | Casquilho rosado | A8 | Porca de anel |
| 9 | Porca de acoplamento da haste | A26/27 | Abraçadeiras de acoplamento da haste |
| 10 | Porca de bloqueio | S | Ligação da pressão de sinal |
| 84 | Escala indicadora de curso | | |

b) Montagem numa válvula de microcaudal Tipo 3510

Consulte a Fig. 13

1. Remova a porca de anel (A8) do atuador da válvula.
2. Enrosque ligeiramente a contraporca (A27.3) e a porca de acoplamento da haste (A27.1) para cima no atuador.
3. Coloque o atuador na arcada (3).
4. Deslize a porca de anel (A8) sobre a porca de acoplamento da haste (A27.1) e a contraporca (A27.3) na haste do atuador (A7) e aperte bem. Respeite os binários de aperto.
5. Ligue a pressão de sinal (consulte o capítulo 5.2.2).
6. **Sentido de ação «haste do atuador estende»:** para retrair a haste do atuador, aplique uma pressão de sinal correspondente a aprox. 50% da gama de pressão ao atuador. Aperte bem a porca do acoplamento da haste (A27.1) na ex-

tremidade inferior da haste do atuador (A7) à manga de casquilho (A27.2) na haste do obturador (5). Desligue a pressão de sinal.

Sentido de ação «haste do atuador estende»: Aperte bem a porca de acoplamento da haste (A27.1) na extremidade inferior da haste do atuador (A7) à manga de casquilho (A27.2) na haste do obturador (5).

- Sentido de ação «haste do atuador estende»:** aplique uma pressão de sinal correspondente ao valor inferior da gama de pressão ao atuador. Rode o acoplamento da haste (A27.1 e A27.2) na haste do atuador até que o obturador (5) comece a sair da sede.

Sentido de ação «haste do atuador retrai»: aplique uma pressão de sinal correspondente ao valor superior da gama de pressão ao atuador. Rode o acoplamento da haste (A27.1 e A27.2) na haste do atuador até que o obturador (5) comece a sair da sede.

i Nota

Se necessário, repita a ação descrita no passo 7 até que o acoplamento da haste esteja corretamente ajustado.

- Bloqueie a posição do acoplamento da haste com a porca de bloqueio (A27.3).
- Alinhe a escala do indicador de curso (84) de modo a que a linha inferior da escala fique ao mesmo nível que o O-ring na porca de acoplamento da haste. Consulte a Fig. 13.

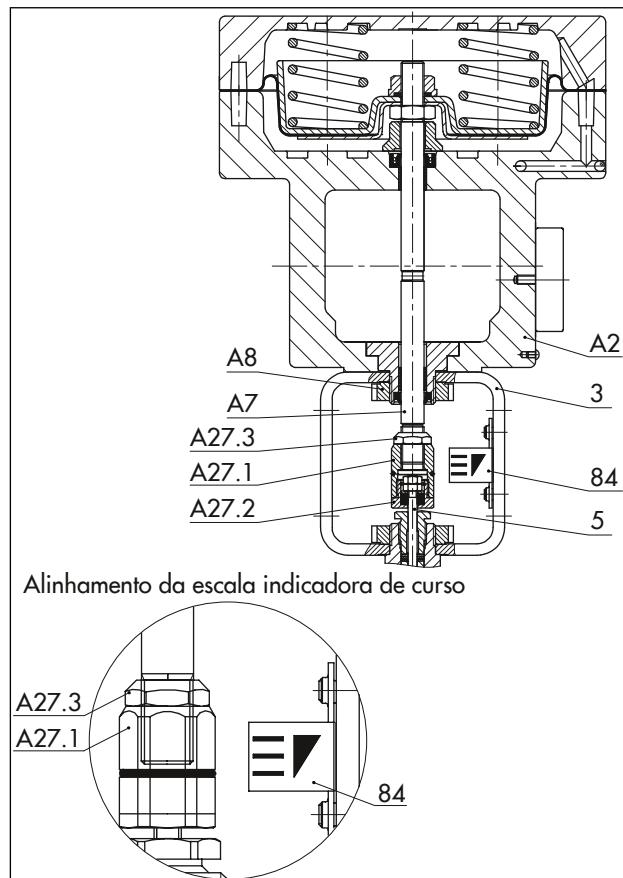


Fig. 13: Atuador pneumático Tipo 3277 numa válvula micro-caudal Tipo 3510

| | | | |
|----|----------------------------------|-------|---|
| 3 | Arcada | A8 | Porca de anel |
| 5 | Haste do obturador com obturador | A27.1 | Porca de acoplamento da haste |
| 84 | Escala indicadora de curso | A27.2 | Manga de casquilho (parte inferior do acoplamento da haste) |
| A2 | Caixa inferior da membrana | | |
| A7 | Haste do atuador | A27.3 | Porca de bloqueio |

c) Montagem nas versões da válvula com fixação antirrotação

Consulte a Fig. 14

- Pressione firmemente o obturador com a haste do obturador na sede.

2. A fixação antirrotação ainda não está montada na válvula:

Siga as instruções descritas em «Montagem da fixação antirrotação externa» na documentação da válvula associada até ao ponto em que o atuador deve ser montado.

A fixação antirrotação já está montada na válvula:

Desaperte ligeiramente os parafusos (303) e rode a haste (9) dentro das abraçadeiras de acoplamento da haste (301) algumas voltas para a deslocar para baixo.

Instalação

3. Remova as abraçadeiras do acoplamento da haste (A26) e a porca de anel (A8) do atuador.
4. Deslize a porca de anel (A8) sobre a haste do obturador.
5. Coloque o atuador sobre o castelo da válvula (2) e aperte bem com a porca de anel (A8).
6. Ligue a pressão de sinal (consulte o capítulo 5.2.2).
7. Continue a seguir as instruções descritas em «Montagem da fixação antirrotação externa» na documentação da válvula associada, a partir do ponto em que a haste (9) é rosada para cima até que a cabeça da haste assente na haste do atuador estendida.
8. Alinhe e aperte a escala do indicador de curso como descrito no capítulo «Montagem do atuador na válvula» na documentação relativa à válvula associada.

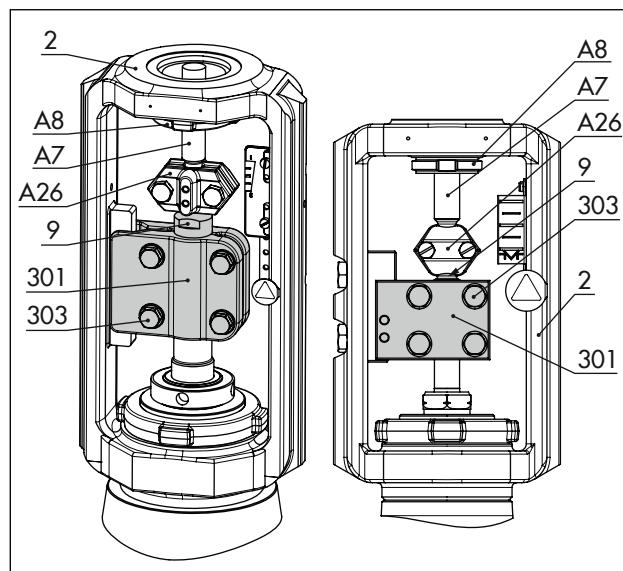


Fig. 14: Fixação antirrotação: versão standard (esquerda) e versão especial (direita)

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|--------------|
| A7 | Haste do atuador | 9 | Haste |
| A8 | Porca de anel | 301 | Abraçadeiras |
| A26 | Abraçadeiras de acoplamento da haste | 303 | Parafusos |
| 2 | Castelo da válvula | | |

5.2.2 Ligação pneumática

A pressão de alimentação máxima permitida é especificada na confirmação da encomenda da válvula de controlo. No entanto, a pressão de alimentação não deve exceder os 6 bar na operação de regulação. Consulte o capítulo 7 para restrições em serviço on/off.

Como e com que acessórios a alimentação de ar é ligada depende do modelo do atuador e do seu sentido de ação (consulte o capítulo 3.1).

Determine os valores inferior e superior dos valores da gama de pressão de sinal antes de ligar a alimentação de ar:

- O valor inferior da gama da pressão de sinal corresponde ao valor mínimo da gama de pressão ou da gama de operação (consulte o capítulo 6.1 para a gama do curso adaptada).
- O valor superior da gama da pressão de sinal corresponde ao valor máximo da gama de pressão ou da gama de operação (consulte o capítulo 6.1 para a gama do curso adaptada).

a) Tipo 3271-5

Sentido de ação «haste do atuador estende» (FA)

- ⇒ Ligue a pressão do sinal à ligação inferior da pressão do sinal (S). Consulte a Fig. 12. A pressão de sinal é encaminhada para a câmara inferior da membrana e move a haste do atuador (A7) para cima, opondo-se à força da mola.
- ⇒ Enrosque o bujão de exaustão na ligação da caixa superior da membrana.

Sentido de ação «haste do atuador retrai» (FE)

- ⇒ Ligue a pressão do sinal à ligação superior da pressão do sinal (S). A pressão de sinal é encaminhada para a câmara superior da membrana e move a haste do atuador (A7) para baixo, opondo-se à força da mola.
- ⇒ Enrosque o bujão de exaustão na ligação da caixa inferior da membrana.

b) Tipo 3277-5

Operação com posicionador (placa de comutação)

- ⇒ Rode a placa de comutação para alinhar o símbolo (A2.4) que corresponde à ação de segurança e o lado de fixação com a marcação (A2.5). Consulte a Fig. 15.

Operação sem posicionador (placa de ligação)

- ⇒ Rode a placa de ligação para alinhar o símbolo (A2.4) que corresponde à ação de segurança com a marcação (A2.5). Consulte a Fig. 15.

- ⇒ Certifique-se de que a junta da placa de comutação é inserida corretamente.
- ⇒ A placa de comutação tem orifícios roscados com roscas NPT e G. Vede a ligação não utilizada com o vedante de borracha e o bujão quadrado.

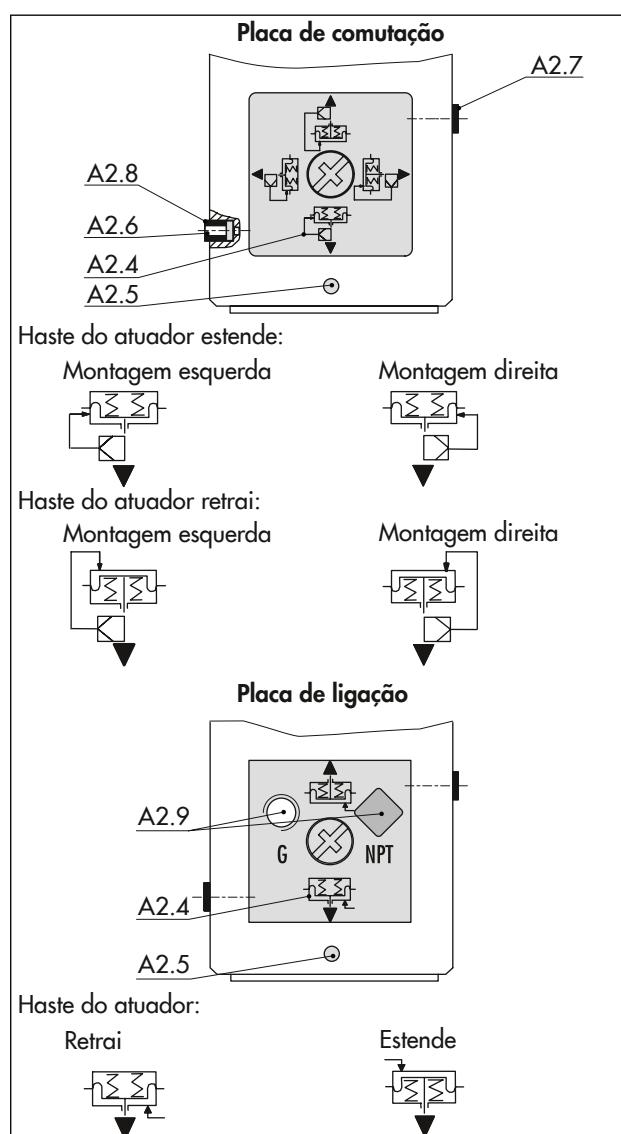


Fig. 15: Placa de comutação e placa de ligação no Tipo 3277-5

A2.4 Símbolo

A2.5 Marcação para entrada de pressão de sinal

A2.6 Com montagem esquerda

A2.7 Com montagem direita

A2.8 Vedação com filtro

A2.9 Ligação da pressão de sinal

6 Arranque

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

⚠ PERIGO

Risco de rebentamento devido a abertura incorreta de equipamentos ou componentes pressurizados.

Os atuadores pneumáticos são equipamentos sob pressão que podem rebentar quando manuseados incorretamente. Os fragmentos ou componentes projetados podem causar ferimentos graves ou mesmo a morte.

- ⇒ Antes de iniciar qualquer trabalho no atuador, despressurize todas as secções da instalação em questão e o atuador. Liberte toda a energia armazenada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

O atuador contém peças móveis (haste do atuador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos no atuador

- ⇒ Não toque na haste do atuador nem introduza mãos ou dedos na arcada ou por baixo da haste do atuador enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar no atuador, corte e bloquee o fornecimento de ar comprimido, bem como o sinal de comando.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador depois de ter ficado bloqueada (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a molas pré-tensionadas.

Os atuadores com molas pré-tensionadas estão sob tensão. Estes atuadores podem ser identificados por diversos parafusos mais longos com porcas salientes na caixa inferior da membrana. Estes parafusos permitem que a compressão das molas seja aliviada uniformemente ao desmontar o atuador. Os atuadores com molas consideravelmente pré-tensionadas também estão identificados em conformidade (consulte o capítulo 1.4).

- ⇒ Antes de começar qualquer trabalho no atuador, que requeira a abertura do atuador, ou quando a haste do atuador ficar bloqueada, alivie a compressão nas molas em pré-tensão (consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11).

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a operação, utilização ou instalação incorretas em resultado de informações incorretas no atuador.

Após qualquer trabalho de ajuste ou conversão, os detalhes na placa de identificação do atuador podem já não estar corretos. Isto pode aplicar-se, por exemplo, à ID da configuração ou ao símbolo após a inversão do sentido da ação.

- ⇒ Substitua imediatamente as placas de identificação ou etiquetas com informações incorretas ou desatualizadas.
- ⇒ Adicione os valores novos à placa de identificação. Se necessário, contacte a SAMSON para obter uma placa de identificação nova.

⚠ AVISO

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão.

O atuador é operado com ar. Como resultado, sai ar durante a operação.

- ⇒ Utilize óculos de proteção e proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo do atuador.

se desgastem mais rapidamente. Peças que não estão apertadas o suficiente podem desapertar.

- ⇒ Respeite os binários de aperto especificados (► AB 0100).

! AVISO

Risco de danos no atuador devido à utilização de ferramentas inadequadas.

São necessárias ferramentas especiais para trabalhar no atuador.

- ⇒ Utilize apenas ferramentas aprovadas pela SAMSON (► AB 0100).

6.1 Adaptação da gama do curso

Em alguns casos, a válvula e o atuador têm diferentes cursos nominais. Dependendo do sentido de ação, proceda da seguinte forma:

Haste do atuador estende (FA)

Quando uma válvula SAMSON é combinada com um atuador sobredimensionado (ou seja, o curso nominal do atuador é superior ao curso nominal da válvula), a gama de pressão do atuador é deslocada.

Exemplo: Válvula DN 25 com curso nominal de 7,5 mm e atuador de 120 cm² com curso nominal de 15 mm; gama de pressão de 0,4 a 1,2 bar.

A pressão de sinal para metade do curso do atuador (7,5 mm) é de 0,8 bar. Adicionando-o ao valor inferior da gama de pressão de sinal de 0,4 bar resulta numa pressão de sinal de 1,2 bar necessária para a adaptação da gama de curso.

O novo valor inferior da gama de pressão de sinal é 1,2 bar e o novo valor superior da gama de pressão de sinal é 2,0 bar.

- ⇒ Escreva a nova gama de pressão de sinal de 1,2 a 2,0 bar na placa de identificação do atuador como a gama de operação com gama do curso adaptado.

Haste do atuador retrai (FE)

Quando uma válvula SAMSON é combinada com um atuador sobredimensionado (p. ex., o curso nominal do atuador é superior ao curso nominal da válvula), apenas a primeira metade da gama de pressão do atuador pode ser utilizada.

Exemplo: Válvula DN 25 com curso nominal de 7,5 mm e atuador de 120 cm² com curso nominal de 15 mm; gama de pressão de 0,2 a 1 bar:

Na metade do curso da válvula, a gama de operação situa-se entre 0,2 e 0,6 bar.

- ⇒ Escreva a nova gama de pressão de sinal de 0,2 a 0,6 bar na placa de identificação do atuador como a gama de operação com gama do curso adaptado.

6.2 Limitador de curso

Na versão com limitador de curso, o curso máximo e mínimo do atuador pode ser limitado.

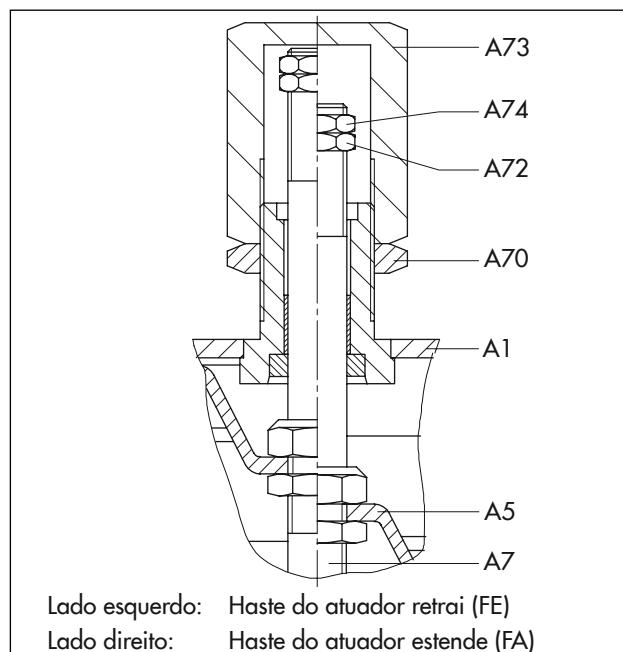


Fig. 16: Limitador de curso

| | | | |
|-----|----------------------------|-----|----------------------|
| A1 | Caixa superior da membrana | A72 | Porca de ajustamento |
| A5 | Placa da membrana | A73 | Tampa |
| A7 | Haste do atuador | A74 | Porca de bloqueio |
| A70 | Porca de bloqueio | | |

6.2.1 Limitador de curso inferior (curso mínimo)

1. Solte a contraporca (A70) e retire a tampa (A73).
2. Solte a contraporca (A74) e enrosque a porca de ajuste (A72) para ajustar o limitador de curso.
3. Aperte a contraporca (A74).
4. Coloque a tampa (A73) e volte a apertar a contraporca (A70).

6.2.2 Limitador de curso superior (curso máximo)

1. Solte a contraporca (A70).
2. Ajuste a tampa (A73) para ajustar o limitador de curso conforme desejado.
3. Volte a apertar a contraporca (A70).

6.3 Versão com volante

Um acoplamento da haste (A51) liga o volante e a haste do atuador. A posição da haste do atuador pode ser ajustada com o volante (A60).

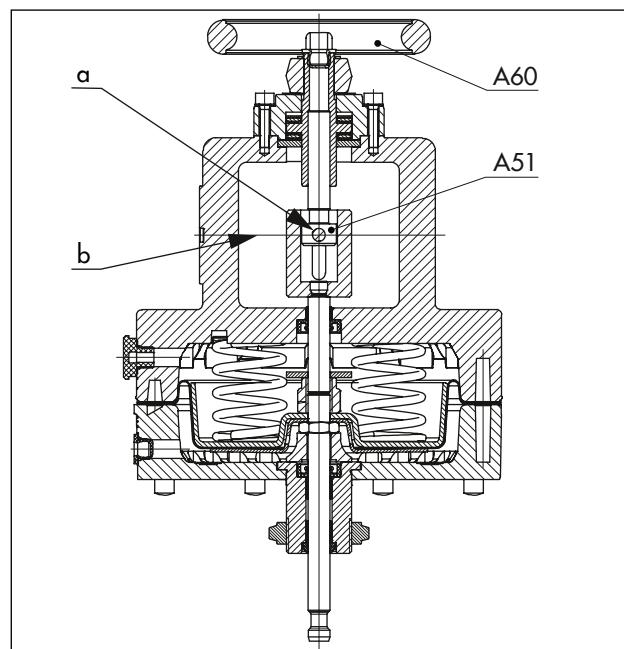


Fig. 17: Atuador Tipo 3271-5 com volante

A51 Acoplamento da haste

A60 Volante

a Ponto

b Marcação horizontal na caixa

Para passar do modo manual para o modo automático, coloque o volante na posição neutra. Para o efeito, alinhe o ponto no acoplamento da haste (A51) dentro da janela da tampa de plástico com a marcação horizontal na caixa.

i Nota

Caso deseje adaptar um volante manual a um atuador, entre em contacto com o nosso serviço pós-venda..

6.3.1 Extensão manual da haste do atuador

1. Rode o volante para a direita até atingir a posição limite inferior.
2. Estenda a haste do atuador para cima para a posição desejada.

6.3.2 Retração manual da haste do atuador

1. Rode o volante para a esquerda até atingir a posição limite superior.
2. Retraia a haste do atuador para cima para a posição desejada.

7 Operação

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão.

O atuador é operado com ar. Como resultado, sai ar durante a operação.

- ⇒ Utilize óculos de proteção e proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo do atuador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

O atuador contém peças móveis (haste do atuador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos no atuador

- ⇒ Não toque na haste do atuador nem introduza mãos ou dedos na arcada ou por baixo da haste do atuador enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar no atuador, corte e bloqueie o fornecimento de ar comprimido, bem como o sinal de comando.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador depois de ter ficado bloqueada (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a operação, utilização ou instalação incorretas em resultado de informações incorretas no atuador.

Após qualquer trabalho de ajuste ou conversão, os detalhes na placa de identificação do atuador podem já não estar corretos. Isto pode aplicar-se, por exemplo, à ID da configuração ou ao símbolo após a inversão do sentido da ação.

- ⇒ Substitua imediatamente as placas de identificação ou etiquetas com informações incorretas ou desatualizadas.
- ⇒ Adicione os valores novos à placa de identificação. Se necessário, contacte a SAMSON para obter uma placa de identificação nova.

7.1 Operação de regulação ou on/off

A pressão de alimentação máxima permitida é especificada na confirmação da encomenda da válvula de controlo. No entanto, a pressão de alimentação não deve exceder os 6 bar na operação de regulação.

Com o sentido de ação «haste do atuador estende» e o limitador de curso, a pressão de alimentação não deverá exceder o valor superior da gama de pressão em mais de 1,5 bar no máximo.

7.2 Modo manual (versões apenas com volante)

No modo manual, a válvula é aberta e fechada através do volante. A posição da válvula é independente da pressão de sinal ou das molas do atuador. Consulte a documentação relativa ao volante

► EB 8312-X.

O volante deve estar na posição neutra para permitir que o atuador se move ao longo de toda a sua gama de curso em operação de regulação ou on/off.

7.3 Notas adicionais relativas à operação

- ⇒ Identifique os atuadores com pressão de alimentação reduzida com uma etiqueta («Pressão de alimentação máx. limitada a ... bar»).
- ⇒ Aplique apenas a pressão de sinal à ligação da pressão de sinal (S) na câmara da membrana do atuador, que não contém molas.
- ⇒ Utilize apenas bujões de exaustão que deixem passar o ar através destes (consulte o desenho de peças sobresselentes, item A16 no capítulo 15.2).

8 Avarias

Leia as declarações de perigo, notas de aviso e cuidado no capítulo 1.

8.1 Resolução de problemas

| Avaria | Possíveis razões | Ação recomendada |
|---|---|---|
| A haste do atuador não se move sob solicitação. | O atuador está bloqueado. | <p>Coloque o atuador fora de serviço (consulte o capítulo 10) e remova o bloqueio.</p> <p>ADVERTÊNCIA! Uma haste de atuador bloqueada (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) pode começar a mover-se subitamente de forma incontrolável. Possibilidade de ferimentos nas mãos ou dedos se estes forem inseridos no atuador ou na válvula.</p> <p>Antes de tentar desbloquear a haste do atuador, corte e bloquee o fornecimento de ar comprimido, bem como o sinal de controlo. Antes de desbloquear o atuador, liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11.</p> |
| | Membrana no atuador avariada | Consulte a secção «Substituição da membrana» no capítulo 9. |
| | Pressão de sinal muito baixa | <p>Verifique a pressão de sinal.</p> <p>Verifique se há fugas na linha da pressão de sinal.</p> |
| | Pressão de sinal não ligada à câmara da membrana correta. | Consulte a secção «Sentido de ação e encaminhamento do sinal de pressão» no capítulo 3. |
| A haste do atuador não percorre todo o seu curso. | Pressão de sinal muito baixa | <p>Verifique a pressão de sinal.</p> <p>Verifique se há fugas na linha da pressão de sinal.</p> |
| | Limitador de curso ativo | Consulte a secção «Limitador de curso» no capítulo 6. |
| | Configuração incorreta dos acessórios da válvula | <p>Verifique o atuador sem acessórios da válvula.</p> <p>Verifique as configurações dos acessórios da válvula.</p> |

i Nota

Contacte o serviço pós-venda da SAMSON em caso de avarias não listadas na tabela.

8.2 Ação de emergência

Os operadores da instalação são responsáveis pela ação de emergência a ser tomada na instalação.

9 Manutenção e conversão

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

Os seguintes documentos também são necessários para a manutenção da válvula de controlo:

- ► AB 0100 para ferramentas, binários de aperto e lubrificantes

⚠ PERIGO

Risco de rebentamento devido a abertura incorreta de equipamentos ou componentes pressurizados.

Os atuadores pneumáticos são equipamentos sob pressão que podem rebentar quando manuseados incorretamente. Os fragmentos ou componentes projetados podem causar ferimentos graves ou mesmo a morte.

- ⇒ Antes de iniciar qualquer trabalho no atuador, despressurize todas as secções da instalação em questão e o atuador. Liberte toda a energia armazenada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a molas pré-tensionadas.

Os atuadores com molas pré-tensionadas estão sob tensão. Estes atuadores podem ser identificados por diversos parafusos mais longos com porcas salientes na caixa inferior da membrana. Estes parafusos permitem que a compressão das molas seja aliviada uniformemente ao desmontar o atuador. Os atuadores com molas consideravelmente pré-tensionadas também estão identificados em conformidade (consulte o capítulo 1.4).

- ⇒ Antes de começar qualquer trabalho no atuador, que requeira a abertura do atuador, ou quando a haste do atuador ficar bloqueada, alivie a compressão nas molas em pré-tensão (consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11).

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão.

O atuador é operado com ar. Como resultado, sai ar durante a operação.

- ⇒ Utilize óculos de proteção e proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo do atuador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

O atuador contém peças móveis (haste do atuador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos no atuador

- ⇒ Não toque na haste do atuador nem introduza mãos ou dedos na arcada ou por baixo da haste do atuador enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar no atuador, corte e bloquee o fornecimento de ar comprimido, bem como o sinal de comando.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador depois de ter ficado bloqueada (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a operação, utilização ou instalação incorretas em resultado de informações incorretas no atuador.

Após qualquer trabalho de ajuste ou conversão, os detalhes na placa de identificação do atuador podem já não estar corretos. Isto pode aplicar-se, por exemplo, à ID da configuração ou ao símbolo após a inversão do sentido da ação.

- ⇒ Substitua imediatamente as placas de identificação ou etiquetas com informações incorretas ou desatualizadas.
- ⇒ Adicione os valores novos à placa de identificação. Se necessário, contacte a SAMSON para obter uma placa de identificação nova.

AVISO

Risco de danos no atuador devido a excesso ou falta de aperto.

Respeite os binários especificados ao apertar as peças do atuador. O excesso de aperto leva a que as peças se desgastem mais rapidamente. Peças que não estão apertadas o suficiente podem desapertar.

- ⇒ Respeite os binários de aperto especificados (► AB 0100).

AVISO

Risco de danos no atuador devido à utilização de ferramentas inadequadas.

São necessárias ferramentas especiais para trabalhar no atuador.

- ⇒ Utilize apenas ferramentas aprovadas pela SAMSON (► AB 0100).

AVISO

Risco de danos no atuador devido à utilização de lubrificantes inadequados.

Os lubrificantes a ser utilizados dependem do material do atuador. Lubrificantes inadequados podem corroer e danificar a superfície.

- ⇒ Utilize apenas lubrificantes aprovados pela SAMSON (► AB 0100).

Dica

O nosso serviço pós-venda pode ajudá-lo na elaboração de um plano de inspeção e teste para a sua instalação.

9.2 Preparação para trabalhos de manutenção ou conversão

1. Disponha o material e as ferramentas necessárias para as ter prontas para o trabalho previsto.
2. Coloque o atuador fora de serviço (consulte o capítulo 10).
3. Remova o atuador da válvula (consulte o capítulo 11).

Nota

Para remover um atuador com ação de segurança «haste estende» e/ou com molas pré-tensionadas, deve ser aplicado um determinado sinal de pressão ao atuador (consulte o capítulo 11).

Após a conclusão dos trabalhos, a pressão de sinal deve ser removida e a alimentação de ar deve ser novamente desligada e bloqueada.

4. Aliviar a compressão das molas dos atuadores com molas pré-tensionadas (ver secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11).
5. Desaperte e retire os parafusos e as porcas, incluindo as anilhas à volta da caixa da membrana. Guarde as peças num local seguro para utilização posterior.

Os seguintes trabalhos de manutenção e/ou conversão podem ser efetuados após a conclusão da preparação:

- Substituição da membrana
- Substituição dos vedantes da haste do atuador
- Reversão do sentido de ação

9.3 Montagem do atuador na válvula após o trabalho de manutenção ou conversão

1. Monte o atuador (consulte o capítulo 5).
2. Ajuste o valor superior ou inferior da gama de pressão de sinal (consulte o capítulo 6).

9.4 Trabalho de manutenção

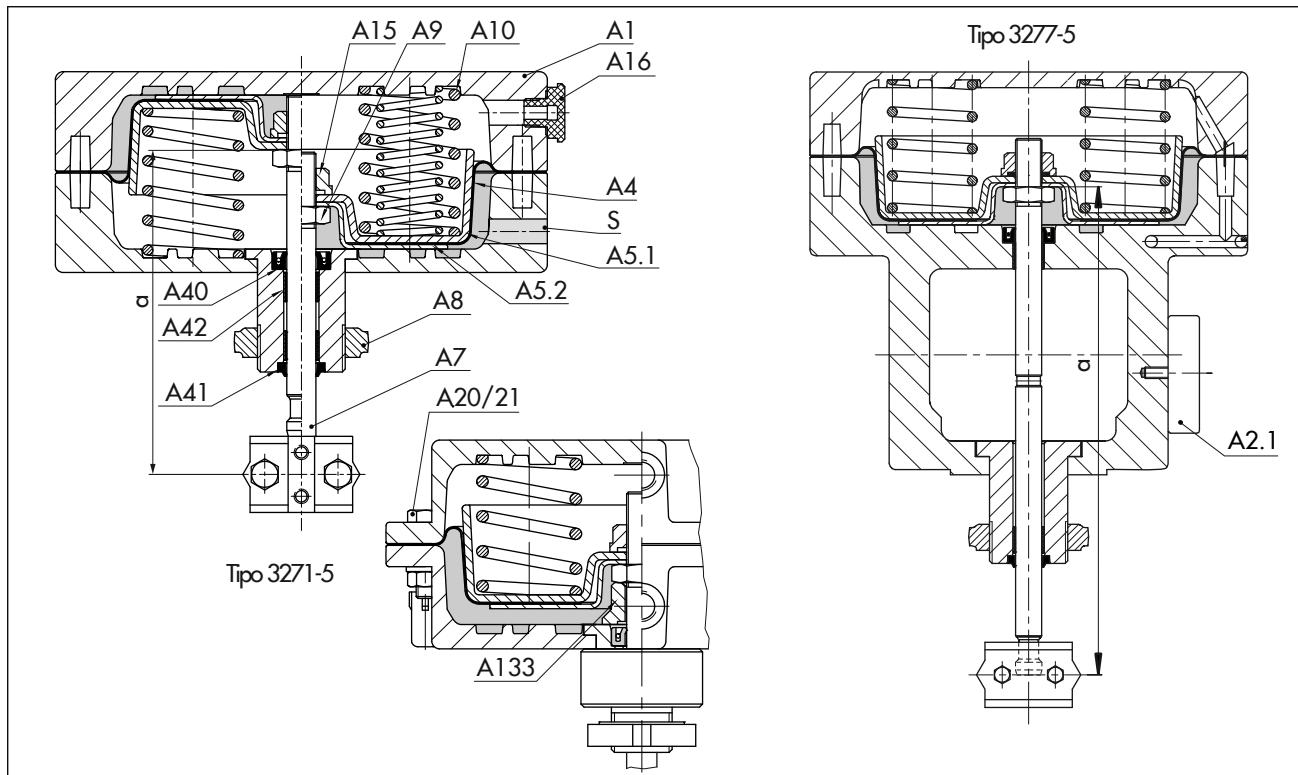


Fig. 18: Atuadores pneumáticos Tipo 3271-5 e Tipo 3277-5

A1 Caixa superior da membrana
A2 Caixa inferior da membrana
A2.1 Placa de comutação/
placa de ligação para
encaminhamento de pressão de sinal
A4 Membrana
A5.1 Placa da membrana
A5.2 Placa da membrana
A7 Haste do atuador
A8 Porca de anel
A9 Porca sextavada
A10 Molas

A15 Porca de colar
A16 Bujão de exaustão
A20 Parafuso sextavado
A21 Porca sextavada
A40 Anel de vedação da haste
A41 Anel limpador
A42 Casquilho seco
A133 Casquilho limite
S Ligação da pressão de sinal
a Dimensão a (consulte a Tabela 4)

9.4.1 Substituição da membrana

Dica

A SAMSON recomenda também a substituição do vedante da haste do atuador quando substituir a membrana (consulte o capítulo 9.4.2).

a) Sentido de ação «haste estende»

1. Levante a caixa superior da membrana (A1) e remova as molas (A10).
2. Puxe a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5.1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5.2) para fora da caixa inferior da membrana (A2).
3. Desaperte e remova a porca de colar (A15).

AVISO

Avaria devido a porca solta.

A porca (A9) na haste do atuador serve para ajustar a dimensão a.

- ⇒ Não solte a porca (A9).
- ⇒ Se a porca tiver sido desapertada, reajuste a dimensão a conforme especificado na Tabela 4.

4. Retire a placa da membrana (A5,1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5,2) da haste do atuador (A7).
5. Coloque a membrana nova na placa da membrana (A5,2). Coloque na outra placa da membrana (A5,1).
6. Verifique o elemento de vedação da porca de colar (A15). Se necessário, substitua-o (n.º de encomenda 8353-0533).
7. Aplique um lubrificante adequado na haste do atuador (A7).
8. Coloque a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5,1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5,2) na caixa inferior da membrana (A2).
9. Aperte a porca de colar (A15).
10. Coloque as molas (A10) na caixa inferior da membrana, centrando-as nas respetivas reentrâncias.
11. Coloque na caixa superior da membrana (A1).
12. Aperte as caixas superior e inferior da membrana (A1, A2) juntamente com as porcas (A21) e os parafusos (A20). Respeite os binários de aperto.

b) Sentido de ação «haste retrai»

1. Levante a caixa superior da membrana (A1).
2. Puxe a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5,1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5,2) para fora da caixa inferior da membrana (A2).
3. Desaperte e remova a porca de colar (A15).

AVISO

Avaria devido a porca solta.

A porca (A9) na haste do atuador serve para ajustar a dimensão a.

- ⇒ Não solte a porca (A9).
- ⇒ Se a porca tiver sido desapertada, reajuste a dimensão a conforme especificado na Tabela 4.

4. Retire a placa da membrana (A5,1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5,2) da haste do atuador (A7).
5. Coloque a membrana nova na placa da membrana (A5,2). Coloque na outra placa da membrana (A5,1).
6. Verifique o elemento de vedação da porca de colar (A15). Se necessário, substitua-o (n.º de encomenda 8353-0533).
7. Verifique se as molas (A10) assentam corretamente na caixa inferior da membrana (A2).
8. Aplique um lubrificante adequado na haste do atuador (A7).
9. Coloque a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5,1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5,2) na caixa inferior da membrana (A2).
10. Aperte a porca de colar (A15).
11. Coloque na caixa superior da membrana (A1).
12. Aperte as caixas superior e inferior da membrana (A1, A2) juntamente com as porcas (A21) e os parafusos (A20). Respeite os binários de aperto.

9.4.2 Substituição dos vedantes da haste do atuador

Dica

A SAMSON recomenda também a substituição da membrana quando substituir a vedação da haste do atuador (consulte o capítulo 9.4.1).

a) Sentido de ação «haste estende»

1. Levante a caixa superior da membrana (A1) e remova as molas (A10).
2. Puxe a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5,1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5,2) para fora da caixa inferior da membrana (A2).
3. Retire o anel de vedação da haste (A40).

4. Verifique o casquilho seco (A42) e o anel limpador (A41) e substitua-os, se necessário.
5. Aplique um lubrificante adequado no lábio de vedação do novo anel de vedação da haste.
6. Utilize uma ferramenta adequada para montar o anel de vedação da haste. Respeite o alinhamento correto do anel de vedação da haste (consulte a Fig. 19).
7. Encha a cavidade do anel de vedação da haste, onde assenta a mola, com lubrificante.
8. Aplique um lubrificante adequado na haste do atuador (A7).
9. Coloque a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5.1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5.2) na caixa inferior da membrana (A2).
10. Coloque as molas (A10) na caixa inferior da membrana, centrando-as nas respectivas reentrâncias.
11. Coloque na caixa superior da membrana (A1).
12. Aperte as caixas superior e inferior da membrana (A1, A2) juntamente com as porcas (A21) e os parafusos (A20). Respeite os binários de aperto.

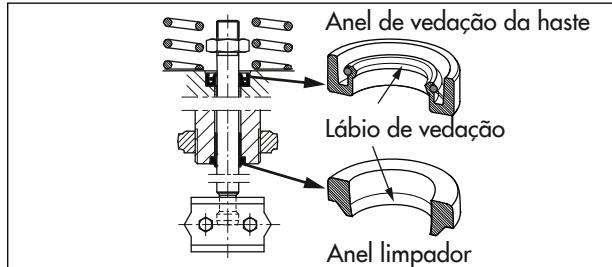


Fig. 19: Alinhamento do anel de vedação da haste e do anel limpador

b) Sentido de ação «haste estende»

1. Levante a caixa superior da membrana (A1).
2. Puxe a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5.1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5.2) para fora da caixa inferior da membrana (A2).
3. Retire o anel de vedação da haste (A40).
4. Verifique o casquilho seco (A42) e o anel limpador (A41) e substitua-os, se necessário.
5. Aplique um lubrificante adequado no lábio de vedação do novo anel de vedação da haste.
6. Utilize uma ferramenta adequada para montar o anel de vedação da haste. Respeite o alinhamento correto do anel de vedação da haste (consulte a Fig. 19).


nhamento correto do anel de vedação da haste (consulte a Fig. 19).

7. Encha a cavidade do anel de vedação da haste, onde assenta a mola, com lubrificante.
8. Aplique um lubrificante adequado na haste do atuador (A7).
9. Coloque a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5.1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5.2) na caixa inferior da membrana (A2).
10. Coloque na caixa superior da membrana (A1).
11. Aperte as caixas superior e inferior da membrana (A1, A2) juntamente com as porcas (A21) e os parafusos (A20). Respeite os binários de aperto.

9.5 Trabalho de conversão

9.5.1 Reversão do sentido de ação

O sentido de ação (e posição de segurança) de atuadores pneumáticos pode ser alterado. A ação de segurança é indicada na placa de identificação por um símbolo:

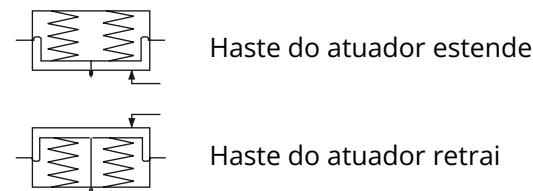

a) Inversão do sentido de ação de «haste estende» para «haste retrai»

1. Levante a caixa superior da membrana (A1) e remova as molas (A10).
2. Puxe a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5.1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5.2) para fora da caixa inferior da membrana (A2).
3. Desaperte e remova a porca de colar (A15).

AVISO

Avaria devido a porca solta.

A porca (A9) na haste do atuador serve para ajustar a dimensão a.

- ⇒ Não solte a porca (A9).
- ⇒ Se a porca tiver sido desapertada, reajuste a dimensão a conforme especificado na Tabela 4.

4. Retire a placa da membrana (A51), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5.2) da haste do

- atuador (A7) e coloque-as novamente pela ordem inversa.
5. Aperte a porca de colar (A15).
 6. Aplique um lubrificante adequado na haste do atuador (A7).
 7. Coloque as molas (A10) na caixa inferior da membrana (A2), centrando-as nas respetivas reentrâncias.
 8. Coloque a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5.1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5.2) na caixa inferior da membrana (A2).
 9. Coloque na caixa superior da membrana (A1).
 10. Aperte as caixas superior e inferior da membrana (A1, A2) juntamente com as porcas (A21) e os parafusos (A20). Respeite os binários de aperto.
 11. **Tipo 3271-5:** ligue a pressão do sinal conforme descrito na secção «Ligaçāo pneumática» no capítulo 5. Desaperte o bujāo de exaustāo (A16) da ligação da pressāo de sinal superior e aperte-o na ligação inferior (S).
Tipo 3277-5: ligue a pressāo de sinal conforme descrito na secção «Ligaçāo pneumática» no capítulo 5.
As molas do atuador, que agora pressionam contra a placa da membrana a partir de baixo, fazem com que a haste do atuador se retrai. A pressāo de sinal estā ligada à ligação superior (S) na caixa superior da membrana. Como resultado, a haste do atuador estende-se opondo-se à força da mola à medida que a pressāo de sinal aumenta.
 12. Afixe uma placa de identificação nova com o símbolo alterado e o novo ID de configuração no atuador.

b) Inversão do sentido de ação de «haste retrai» para «haste estende»

1. Levante a caixa superior da membrana (A1).
2. Puxe a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5.1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5.2) para fora da caixa inferior da membrana (A2).
3. Retire as molas (A10).
4. Desaperte e remova a porca de colar (A15).

● AVISO

Avaria devido a porca solta.

A porca (A9) na haste do atuador serve para ajustar a dimensão a.

- ⇒ Não solte a porca (A9).
- ⇒ Se a porca tiver sido desapertada, reajuste a dimensão a conforme especificado na Tabela 4.

5. Retire a placa da membrana (A51), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5.2) da haste do atuador (A7) e coloque-as novamente pela ordem inversa.
6. Aperte a porca de colar (A15).
7. Aplique um lubrificante adequado na haste do atuador (A7).
8. Coloque a haste do atuador (A7) juntamente com a placa da membrana (A5.1), a membrana (A4) e a placa da membrana (A5.2) na caixa inferior da membrana (A2).
9. Coloque as molas (A10) na caixa inferior da membrana (A2), centrando-as nas respetivas reentrâncias.
10. Coloque na caixa superior da membrana (A1).
11. Aperte as caixas superior e inferior da membrana (A1, A2) juntamente com as porcas (A21) e os parafusos (A20). Respeite os binários de aperto.
12. **Tipo 3271-5:** ligue a pressāo do sinal conforme descrito na secção «Ligaçāo pneumática» no capítulo 5. Desaperte o bujāo de exaustāo (A16) da ligação da pressāo de sinal inferior e aperte-o na ligação superior (S).
Tipo 3277-5: ligue a pressāo de sinal conforme descrito na secção «Ligaçāo pneumática» no capítulo 5.
As molas do atuador, que agora empurram contra a placa da membrana a partir de cima, fazem com que a haste do atuador se estenda. A pressāo de sinal estā ligada à ligação inferior (S) na caixa inferior da membrana. Como resultado, a haste do atuador retrai- se opondo-se à força da mola à medida que a pressāo de sinal aumenta.
13. Afixe uma placa de identificação nova com o símbolo alterado e o novo ID de configuração no atuador.

9.6 Determinação da dimensão interna

Se a porca (A9) se soltar na haste do atuador (A7) durante os trabalhos de manutenção e conversão, a dimensão a (consulte a Fig. 18) tem de ser reajustada.

Tabela 4: Dimensão a

| Tipo/versão | Curso em mm | Dimensão a em mm |
|---|-------------|------------------|
| 3271-5 | 15 | 100,75 |
| Tipo 3271-5 para válvula de microcaudal | 7,5 | 86 |
| 3277-5 | 15 | 188,5 |
| 3277-5 | 20 | 185,5 |
| Tipo 3277-5 para válvula de microcaudal | 7,5 | 158,5 |

9.7 Encomenda de peças sobresselentes e suprimentos operacionais

Contacte a sua filial SAMSON mais próxima ou o serviço pós-venda da SAMSON para obter informações sobre peças sobresselentes, lubrificantes e ferramentas.

Peças sobresselentes

Consulte o Anexo para detalhes sobre peças sobresselentes.

Lubrificantes

Consulte o documento ► AB 0100 para detalhes sobre os lubrificantes adequados.

Ferramentas

Consulte o documento ► AB 0100 para detalhes sobre as ferramentas adequadas.

10 Desativação

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

⚠ PERIGO

Risco de rebentamento devido a abertura incorreta de equipamentos ou componentes pressurizados.

Os atuadores pneumáticos são equipamentos sob pressão que podem rebentar quando manuseados incorretamente. Os fragmentos ou componentes projetados podem causar ferimentos graves ou mesmo a morte.

- ⇒ Antes de iniciar qualquer trabalho no atuador, despressurize todas as secções da instalação em questão e o atuador. Liberte toda a energia armazenada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a molas pré-tensionadas.

Os atuadores com molas pré-tensionadas estão sob tensão. Estes atuadores podem ser identificados por diversos parafusos mais longos com porcas salientes na caixa inferior da membrana. Estes parafusos permitem que a compressão das molas seja aliviada uniformemente ao desmontar o atuador. Os atuadores com molas consideravelmente pré-tensionadas também estão identificados em conformidade (consulte o capítulo 1.4).

- ⇒ Antes de começar qualquer trabalho no atuador, que requeira a abertura do atuador, ou quando a haste do atuador ficar bloqueada, alivie a compressão nas molas em pré-tensão (consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11).

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão.

O atuador é operado com ar. Como resultado, sai ar durante a operação.

- ⇒ Utilize óculos de proteção e proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo do atuador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

O atuador contém peças móveis (haste do atuador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos no atuador

- ⇒ Não toque na haste do atuador nem introduza mãos ou dedos na arcada ou por baixo da haste do atuador enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar no atuador, corte e bloquee o fornecimento de ar comprimido, bem como o sinal de comando.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador depois de ter ficado bloqueada (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11.

Para colocar o atuador fora de serviço para trabalhos de manutenção ou antes de o retirar da válvula, proceda da seguinte forma:

1. Coloque a válvula de controlo fora de serviço (consulte a documentação relativa à válvula).
2. Desligue a alimentação de ar comprimido para despressurizar o atuador.

11 Remoção

O trabalho descrito neste capítulo deve ser realizado apenas por pessoal devidamente qualificado para realizar tais tarefas.

⚠ PERIGO

Risco de rebentamento devido a abertura incorreta de equipamentos ou componentes pressurizados.

Os atuadores pneumáticos são equipamentos sob pressão que podem rebentar quando manuseados incorretamente. Os fragmentos ou componentes projetados podem causar ferimentos graves ou mesmo a morte.

- ⇒ Antes de iniciar qualquer trabalho no atuador, despressurize todas as secções da instalação em questão e o atuador. Liberte toda a energia armazenada.

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido a molas pré-tensionadas.

Os atuadores com molas pré-tensionadas estão sob tensão. Estes atuadores podem ser identificados por diversos parafusos mais longos com porcas salientes na caixa inferior da membrana. Estes parafusos permitem que a compressão das molas seja aliviada uniformemente ao desmontar o atuador. Os atuadores com molas consideravelmente pré-tensionadas também estão identificados em conformidade (consulte o capítulo 1.4).

- ⇒ Antes de começar qualquer trabalho no atuador, que requeira a abertura do atuador, ou quando a haste do atuador ficar bloqueada, alivie a compressão nas molas em pré-tensão (consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11).

⚠ ADVERTÊNCIA

Risco de ferimentos pessoais devido à saída do ar de exaustão.

O atuador é operado com ar. Como resultado, sai ar durante a operação.

- ⇒ Utilize óculos de proteção e proteção para os ouvidos ao trabalhar próximo do atuador.

⚠ ADVERTÊNCIA

Perigo de esmagamento devido a peças móveis.

O atuador contém peças móveis (haste do atuador), que podem ferir mãos ou dedos se introduzidos no atuador

- ⇒ Não toque na haste do atuador nem introduza mãos ou dedos na arcada ou por baixo da haste do atuador enquanto a alimentação de ar estiver ligada ao atuador.
- ⇒ Antes de trabalhar no atuador, corte e bloquee o fornecimento de ar comprimido, bem como o sinal de comando.
- ⇒ Não impeça o movimento da haste do atuador inserindo objetos na arcada.
- ⇒ Antes de desbloquear a haste do atuador depois de ter ficado bloqueada (p. ex., devido a gripagem após permanecer na mesma posição durante muito tempo) liberte qualquer energia armazenada no atuador (p. ex., compressão das molas). Consulte a secção «Alívio da compressão das molas do atuador» no capítulo 11.

Antes da remoção, certifique-se de que as seguintes condições são cumpridas:

- O atuador é colocado fora de serviço (consulte o capítulo 10).

11.1 Remoção do atuador da válvula

a) Válvulas da Série 240

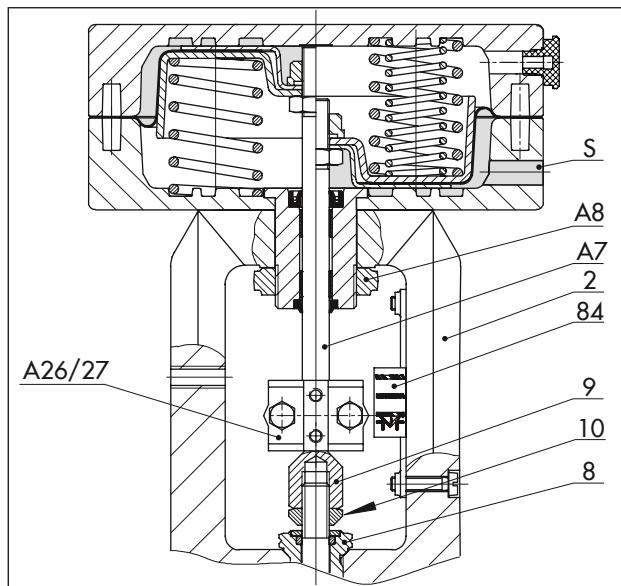


Fig. 20: Atuador pneumático Tipo 3271 numa válvula Série 240

| | | | |
|----|-------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 2 | Castelo/flange | A7 | Haste do atuador |
| 8 | Casquilho rosado | A8 | Porca de anel |
| 9 | Porca de acoplamento da haste | A26/27 | Abraçadeiras de acoplamento da haste |
| 10 | Porca de bloqueio | S | Ligação da pressão de sinal |
| 84 | Escala indicadora de curso | | |

- Desaperte as abraçadeiras de acoplamento da haste (A26/27).
- Alivie a porca de acoplamento da haste (9) e a contraporca (10) na válvula.
- Sentido de ação «haste do atuador estende»:** para retrair a haste do atuador, aplique uma pressão de sinal correspondente a aprox. 50% da gama de pressão ao atuador. Solte a porca de anel (A8). Desligue a pressão de sinal.
- Sentido de ação «haste do atuador retrai»:** solte a porca de anel (A8).
- Levante o atuador da válvula.
- Aperte bem a contraporca (10) e a porca de acoplamento da haste (9) na válvula.
- Aperte a porca de anel (A8) no atuador.

b) Válvula de microcaudal Tipo 3510

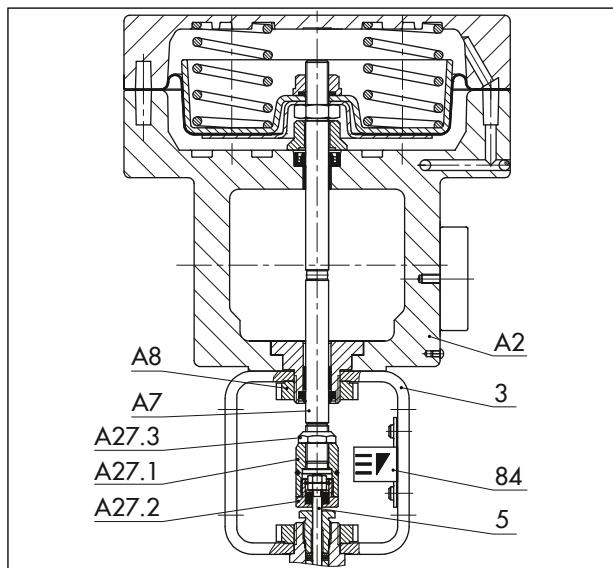


Fig. 21: Atuador pneumático Tipo 3277 numa válvula microcaudal Tipo 3510

| | | | |
|----|----------------------------------|-------|---|
| 3 | Arcada | A8 | Porca de anel |
| 5 | Haste do obturador com obturador | A27.1 | Porca de acoplamento da haste |
| 84 | Escala indicadora de curso | A27.2 | Manga de casquilho (parte inferior do acoplamento da haste) |
| A2 | Caixa inferior da membrana | A27.3 | Porca de bloqueio |
| A7 | Haste do atuador | | |

- Solte a contraporca (A27.3).
- Sentido de ação «haste do atuador estende»:** para retrair a haste do atuador, aplique uma pressão de sinal correspondente a aprox. 50% da gama de pressão ao atuador. Utilize uma ferramenta adequada para manter a porca do acoplamento da haste (A27.1) e a manga do casquilho (A27.2) imóveis e desaperte-as. Desligue a pressão de sinal.
- Sentido de ação «haste do atuador retrai»:** utilize uma ferramenta adequada para manter a porca do acoplamento da haste (A27.1) e a manga do casquilho (A27.2) imóveis e desaperte-as.
- Solte a porca de anel (A8).
- Levante o atuador da válvula.
- Enrosque ligeiramente a contraporca (A27.3) e a porca de acoplamento da haste (A27.1) no atuador.

i Nota

A manga do casquilho (A27.2) permanece na válvula.

- Aperte a porca de anel (A8) no atuador.

11.2 Alívio da compressão das molas do atuador

Os parafusos de aperto longos com porcas de aperto longas e os parafusos curtos com porcas curtas estão dispostos uniformemente à volta da circunferência da caixa do atuador para fixar as tampas superior e inferior da membrana.

As molas no atuador são comprimidas utilizando as porcas de aperto longas e os parafusos.

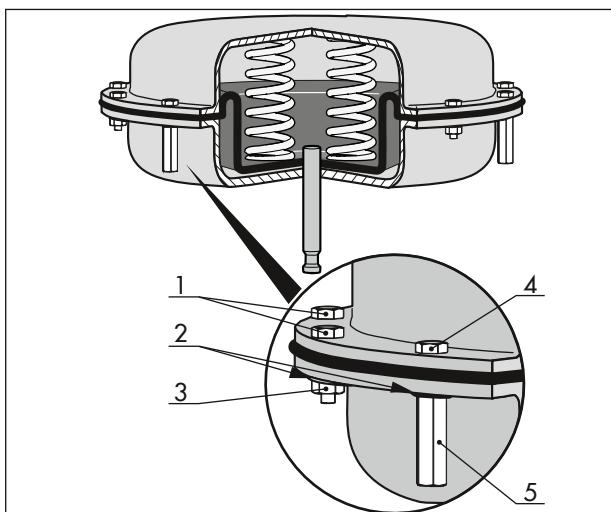


Fig. 22: Molas pré-tensionadas (diagrama funcional)

| | | | |
|---|----------------|---|---------------------|
| 1 | Parafuso curto | 4 | Parafuso de fixação |
| 2 | Anilha | 5 | Porca de fixação |
| 3 | Porca curta | | |

Para aliviar a compressão das molas pré-tensionadas no atuador, proceda da seguinte forma:

1. Desaperte e retire as porcas e parafusos curtos (incluindo as anilhas) das caixas da membrana
2. Alivie as porcas e os parafusos de aperto compridos nas caixas da membrana uniformemente num padrão cruzado para aliviar gradualmente a compressão da mola. Segure a cabeça de parafuso com uma ferramenta adequada e aplique o binário às porcas.

12 Reparações

Se o atuador não funcionar corretamente de acordo com o seu dimensionamento original ou não funcionar de todo, está avariado e deve ser reparado ou substituído.

i Nota

Para mais informações sobre os dispositivos devolvidos e a forma como são tratados, consulte:

► www.samsongroup.com > Service > After-sales Service

! AVISO

Risco de danos no atuador devido a trabalhos de manutenção ou reparação incorretos.

- ⇒ Não efetue qualquer trabalho de reparação por conta própria.
- ⇒ Contacte o serviço pós-venda da SAMSON para trabalhos de manutenção ou reparação.

12.1 Devolução de dispositivos à SAMSON

Os dispositivos avariados podem ser devolvidos à SAMSON para reparação.

Proceda da seguinte forma para devolver dispositivos:

1. Aplicam-se exceções a alguns modelos de dispositivos especiais ► www.samsongroup.com > Service > After-sales Service > Returning goods.
2. Registe o envio de devolução e inclua as seguintes informações por e-mail returns-de@samsongroup.com:
 - Tipo
 - N.º de artigo
 - ID de configuração
 - Encomenda original
 - Declaração de Contaminação preenchida, que pode ser descarregada a partir da Internet em: ► www.samsongroup.com > Service > After-sales Service > Returning goods.

Depois de verificar o seu registo, iremos enviar-lhe uma autorização de devolução de mercadoria (RMA).

3. Anexe o RMA (juntamente com a declaração de descontaminação) ao exterior do seu envio, de modo a que os documentos fiquem bem visíveis.
4. Envie a mercadoria para o endereço indicado no RMA.

13 Eliminação



A SAMSON é um produto registado na Europa, agência responsável
 ► www.samsongroup.com > About SAMSON > Environment, Social & Governance > Material Compliance > Waste electrical and electronic equipment (WEEE)
 WEEE reg. n.º: DE 62194439

As informações sobre substâncias classificadas como substâncias que suscitam elevada preocupação (SVHC) na lista de substâncias candidatas do regulamento REACH podem ser encontradas no documento «Informações adicionais sobre o seu pedido de informação/encomenda» é adicionado aos documentos de encomenda, se aplicável. Este documento inclui o número SCIP atribuído aos dispositivos em questão. Este número pode ser introduzido na base de dados do website da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) (► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>) para obter mais informações sobre as SVHC contidas no dispositivo.

i Nota

A pedido, a SAMSON pode fornecer-lhe um passaporte de reciclagem. Basta enviar-nos um e-mail para aftersalesservice@samsongroup.com com os detalhes do endereço da sua empresa.

💡 Dica

A pedido, a SAMSON pode nomear um fornecedor de serviços para desmantelar e reciclar o produto no âmbito de um sistema de retoma do distribuidor.

- ⇒ Respeite as regulamentações de detritos locais, nacionais e internacionais.
- ⇒ Não elimine componentes, lubrificantes e substâncias perigosas juntamente com o lixo doméstico.

Certificados

14 Certificados

Estas declarações estão incluídas nas páginas seguintes:

- Declaração de incorporação em conformidade com Diretiva Máquinas 2006/42/CE

Os certificados apresentados estavam atualizados na altura da publicação. Os certificados mais recentes podem ser encontrados no nosso website:

- ► www.samsongroup.com > Products > Actuators > 3271
- ► www.samsongroup.com > Products > Actuators > 3277

Outros certificados opcionais estão disponíveis mediante pedido.

DECLARATION OF INCORPORATION

TRANSLATION



Declaration of Incorporation in Compliance with Machinery Directive 2006/42/EC

For the following products:

Type 3271 and Type 3277 Actuators

We certify that the Type 3271 and Type 3277 Actuators are partly completed machinery as defined in the Machinery Directive 2006/42/EC and that the safety requirements stipulated in Annex I, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 and 1.3.7 are observed. The relevant technical documentation described in Annex VII, part B has been compiled.

Products we supply must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Operators are obliged to install the products observing the accepted industry codes and practices (good engineering practice) as well as the mounting and operating instructions. Operators must take appropriate precautions to prevent hazards that could be caused by the signal pressure and moving parts in/on the actuator.

The permissible limits of application and mounting instructions for the products are specified in the associated data sheets as well as the mounting and operating instructions; the documents are available in electronic form on the Internet at www.samson.de.

For product descriptions of the actuators, refer to:

- Types 3271 and 3277 Actuators: Mounting and Operating Instructions EB 8310-X

Referenced technical standards and/or specifications:


- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum „Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018“" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Comments:

- See mounting and operating instructions for residual hazards.
- Also observe the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, 1 October 2019

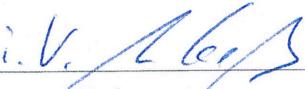
Dr. Michael Heß
Director
Product Management and Technical Sales


Peter Scheermesser
Director
Product Upgrades and ETO Valves and Actuators

15 Anexo**15.1 Binários de aperto, lubrificantes e ferramentas**

► AB 0100 peças, binários de aperto e lubrificantes

15.2 Peças sobresselentes

- 1 Caixa superior da membrana
- 2 Caixa inferior da membrana
- 2.1 Placa de comutação ou de ligação¹⁾
- 4 Membrana
- 5 Placa da membrana (duas peças)
- 7 Haste do atuador
- 8 Porca de anel
- 10 Mola (externa)
- 11 Mola (interna)
- 15 Porca de colar
- 16 Bujão de exaustão
- 20 Parafuso sextavado
- 21 Porca sextavada
- 25 Anilha
- 26/27 Abraçadeiras de acoplamento da haste
- 27.1 Porca de acoplamento da haste²⁾
- 27.3 Porca de bloqueio²⁾
- 28 Abraçadeira com suporte
- 29 Parafuso sextavado
- 30 Porca sextavada
- 40 Anel de vedação da haste
- 41 Anel limpador
- 42 Casquilho seco
- 44 Casquilho limite
- 50 Veio
- 51 Manga
- 52 Manga do casquilho
- 58 Anilha deslizante
- 65 Parafuso de cabeça cilíndrica
- 68 Vedaçāo axial de agulhas
- 69 Anilha
- 76 Anel de vedação da haste
- 77 Casquilho seco
- 80 Volante
- 134 Anilha
- 135 Placa da membrana (duas peças)
- 138 Perno
- 139 Anilha de retenção
- 160* Proteção contra poeira (opcional)
- 191 Perno
- 192 Casquilho roscado
- 193 Anilha deslizante
- 194 Anel de retenção
- 195 Anilha
- 196 Caixas de membrana
- 197 Caixas de membrana

- 206 Vedante
- 207 Filtro
- 300 Batente
- 307 Batente
- 308 Tampa protetora

¹⁾ Apenas Tipo 3277²⁾ Apenas na versão para válvula de microcaudal

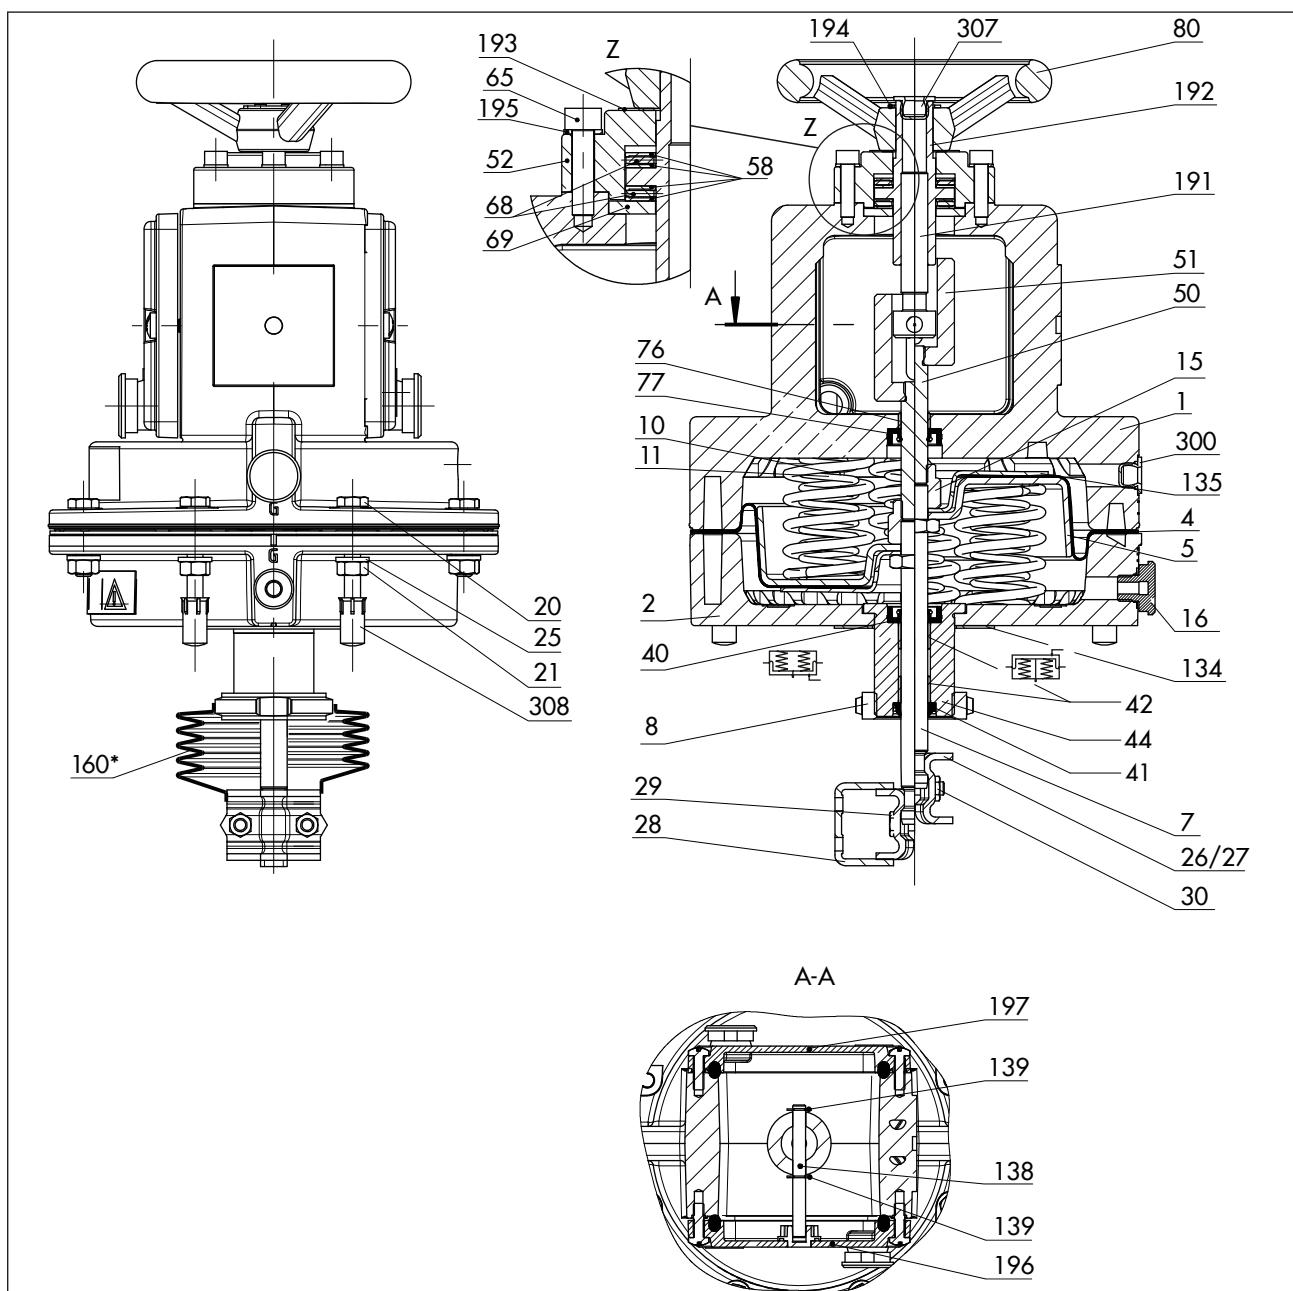


Fig. 23: Atuador Tipo 3271-5

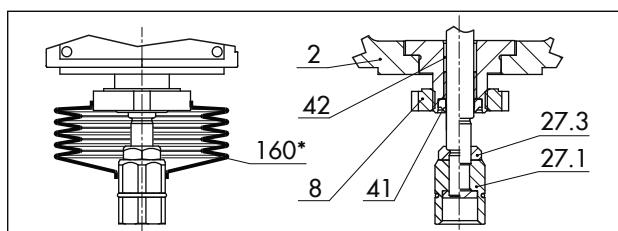


Fig. 24: Ligação à versão para válvula de microcaudal

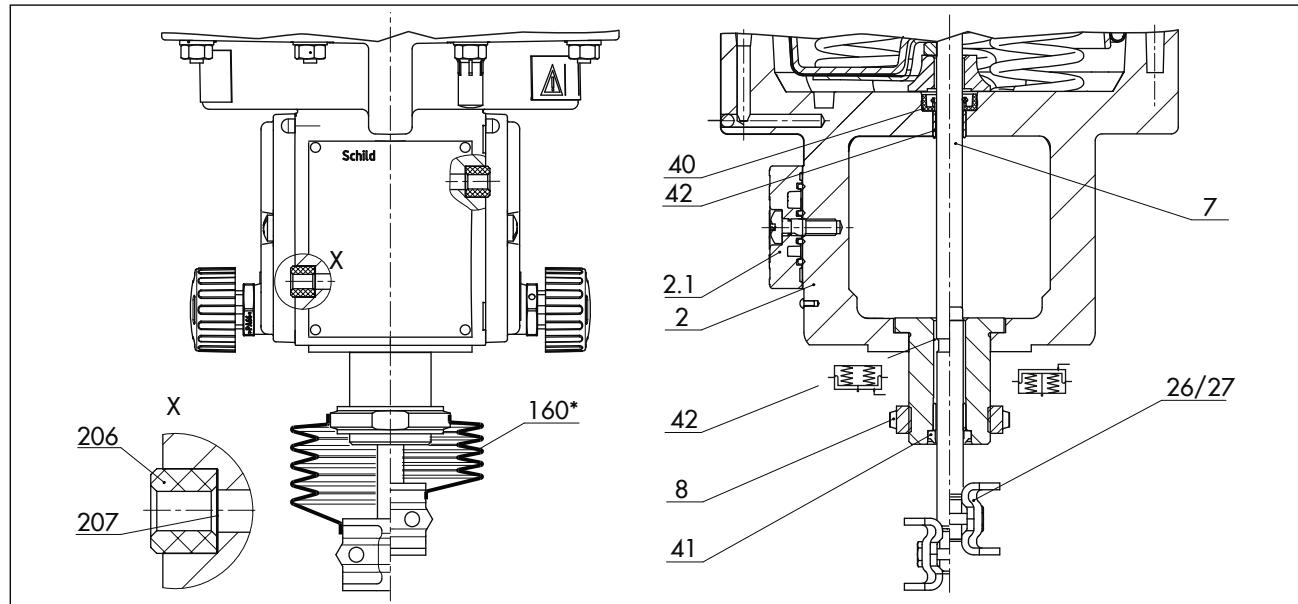


Fig. 25: Atuador Tipo 3277-5

15.3 Serviço pós-venda

Contacte o nosso serviço pós-venda para suporte sobre trabalhos de manutenção ou reparação ou quando surgirem problemas de funcionamento ou avarias.

Contacto de e-mail

Pode contactar o nosso serviço pós-venda no seguinte endereço de e-mail:
aftersalesservice@samsongroup.com

Endereços da SAMSON AG e suas filiais

Os endereços da SAMSON AG, suas filiais, representantes e instalações de serviço em todo o mundo podem ser encontrados em todos os catálogos de produtos SAMSON ou no nosso website (► www.samsongroup.com).

Dados necessários

Indique os seguintes detalhes:

- Número de encomenda e número de posição na encomenda
- Tipo, modelo, área do atuador, curso, sentido de ação e gama das molas (por exemplo, de 0,2 a 1 bar) ou gama de operação do atuador
- Designação do tipo da válvula montada (se aplicável)
- Esquema da instalação



SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Alemanha
Telefone: +49 69 4009-0 · Fax: +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com